

# SIEMENS

## SITRANS P, MPS series

Operating Instructions

Edition 04/2004

### Pressure Transmitter for Level Measurement 7MF1570





## SITRANS P, MPS series

### 7MF1570

Edition 04/2004

Druckmessumformer für Füllstandmessung Betriebsanleitung .....	Seite 3
Pressure Transmitter for Level Measurement Operating Instructions.....	Page 15
Transmetteur de pression pour mesure de niveau Instructions de service .....	Page 27
Transmisor de presión para la medición de los niveles Instrucciones de servicio.....	Página 39
Trasmittitore di pressione per la misurazione del livello Istruzioni de servizio .....	Pagina 51
Certificates .....	Page 63



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Aufbau</b> .....	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Anwendungsbereich</b> .....	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Arbeitsweise</b> .....	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Installation</b> .....	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Verbindungsleitungen</b> .....	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Kalibrierung</b> .....	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Wartung</b> .....	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Bestelldaten</b> .....	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>11</b>
<b>10</b>	<b>Optionen/Ersatzteile</b> .....	<b>12</b>
10.1	Kabeldose 7MF1570-8AA .....	12
10.2	Abspannklemme 7MF1570-8AB .....	13
10.3	Messstellenaufbau .....	14
	<b>Zertifikate und Zulassungen</b> .....	<b>63</b>

## Sicherheitstechnische Hinweise

Dies Anleitung enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise sind durch ein Warndreieck hervorgehoben und je nach Gefährungsgrad folgendermaßen dargestellt.



---

### GEFAHR

bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **werden**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

---



---

### WARNUNG

bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **können**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

---



---

### VORSICHT

mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

---

---

### VORSICHT

ohne Warndreieck bedeutet, dass ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

---

---

### ACHTUNG

bedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechenden Hinweis nicht beachtet wird.

---



---

### HINWEIS

Bedeutet einen Hinweis auf einen möglichen Vorteil, wenn die Empfehlung eingehalten wird.

---

#### Copyright © Siemens AG 2001 All rights reserved

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Anleitung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Siemens AG  
Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik  
Geschäftsgebiet Process Instrumentation  
D-76181 Karlsruhe

#### Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Anleitung auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Anleitung werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

© Siemens AG 2001  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten

## Allgemeine Hinweise



---

### HINWEIS

Sehr geehrter Kunde,

die Anleitung enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen des Produkts und kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung, des Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigen.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen, oder sollten besondere Probleme auftreten, die in der Anleitung nicht ausführlich genug behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über die örtliche Siemens-Niederlassung anfordern.

Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt der Anleitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder diese abändern soll. Sämtliche Verpflichtungen der Siemens AG ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen der Anleitung weder erweitert noch beschränkt.

Der Inhalt spiegelt den technischen Stand zur Drucklegung wieder. Technische Änderungen sind im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

---



---

### WARNUNG

Geräte der Zündschutzart "Eigensicherheit" verlieren ihre Zulassung, sobald sie an Stromkreisen betrieben wurden, die nicht der in Ihrem Land gültigen Prüfscheinung entsprechen.

Das Gerät kann mit hohem Druck sowie aggressiven Medien betrieben werden. Deshalb sind bei unsachgemäßem Umgang mit diesem Gerät schwere Körperverletzungen und/oder erheblicher Sachschaden nicht auszuschließen.

Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Das Gerät darf nur zu den in dieser Betriebsanleitung vorgegebenen Zwecken eingesetzt werden.

---

## Haftungsausschluss

Sämtliche Änderungen am Gerät, sofern sie nicht in der Anleitung ausdrücklich erwähnt werden, fallen in die Verantwortung des Anwenders.

## Qualifiziertes Personal

sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen, wie z. B.:

- Ausbildung oder Unterweisung bzw. Berechtigung, Geräte/Systeme gemäß des Standards der Sicherheitstechnik für elektrische Stromkreise, hohe Drücke und aggressive sowie gefährliche Medien zu betreiben und zu warten.
- Bei Geräten mit Explosionsschutz: Ausbildung oder Unterweisung bzw. Berechtigung, Arbeiten an elektrischen Stromkreisen für explosionsgefährdete Anlagen durchzuführen.
- Ausbildung oder Unterweisung gemäß des Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung.

---

### VORSICHT

Elektrostatisch gefährdete Baugruppen können durch Spannungen zerstört werden, die weit unterhalb der Wahrnehmungsgrenze des Menschen liegen. Diese Spannungen treten bereits auf, wenn Sie ein Bauelement oder elektrische Anschlüsse einer Baugruppe berühren, ohne elektrostatisch entladen zu sein. Der Schaden, der an einer Baugruppe aufgrund einer Überspannung eintritt, kann meist nicht sofort erkannt werden, sondern macht sich erst nach längerer Betriebszeit bemerkbar.

---

## Marken

SIMATIC®, SIPART®, SIREC®, SITRANS® sind eingetragene Marken der Siemens AG.

Die übrigen Bezeichnungen in dieser Anleitung können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.



# 1 Aufbau

Der Messumformer hat einen frontbündig eingebauten Piezowiderstands-Sensor mit Messemembrane aus Edelstahl.

Der Messumformer ist mit einer Elektronik ausgerüstet, die zusammen mit dem Sensor in ein Gehäuse aus Edelstahl eingebaut ist. Im Anschlusskabel befinden sich außerdem ein Tragseil und ein Entlüftungsrohr.

Die Messmembran wird durch eine Schutzkappe vor äußeren Einflüssen wirksam geschützt.

Der Sensor, die Elektronik und das Anschlusskabel sind in einem hermetisch gekapselten Gehäuse mit kleinen Abmessungen untergebracht.

Der Messumformer ist für einen weiten Temperaturbereich kompensiert.

# 2 Anwendungsbereich

Der Messumformer 7MF1570 wird für die hydrostatische Füllstandmessung eingesetzt, z. B. in der Wasserversorgung, bei Schiffsinstallationen, in der Öl- und Gasindustrie usw. Der Messumformer dient zur Messung des hydrostatischen Drucks ( $p = \rho \cdot g \cdot h$ , mit:  $\rho$  - Dichte der Flüssigkeit,  $g$  - Erdbeschleunigung,  $h$  - Höhe der Flüssigkeitssäule).

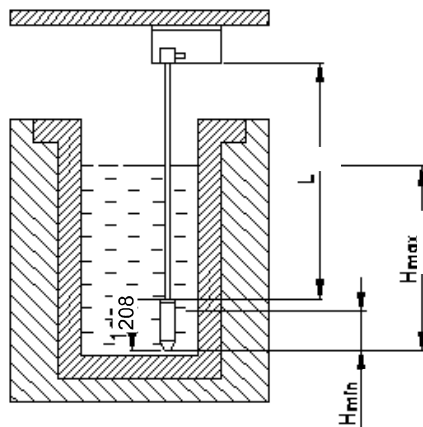


Bild 1 Messumformer 7MF1570, Füllstandmessung in offenen Behältern

Die chemische Beständigkeit von Sensor, Gehäuse, O-Ring und Anschlusskabel gegenüber dem Messstoff ist zu beachten.

### 3 Arbeitsweise

Der Druck des Mediums wirkt auf die Membrane aus nichtrostendem Stahl, welche ausgelenkt wird und so den Druck an die Piezo-Widerstandsbrücke in dem Messsensor überträgt. Jeder Sensor ist für Temperaturänderungen kompensiert und arbeitet in einem breiten Temperaturbereich.

Das Ausgangs-Spannungssignal des Sensors wird einer Elektronik zugeführt, die es in einen Ausgangsstrom im Bereich von 4 bis 20 mA umwandelt. Auf die Membrane des Sensors wirkt der hydrostatische Druck, welcher mit der Eintauchtiefe proportional ist. Dieser Druck wird mit dem Atmosphärendruck verglichen, welcher, mittels des Entlüftungsrohrs im Anschlusskabel, auf die andere Seite des Sensors wirkt. Der Kabelschirm ist an das Gehäuse angeschlossen.

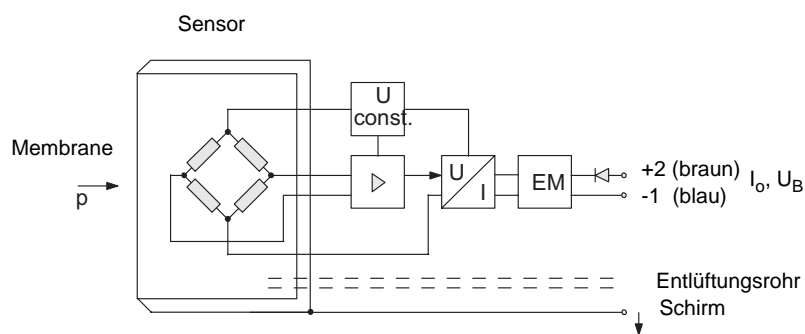


Bild 2 Messumformer 7MF1570, Blockschema

Der Messumformer wird aus einer Gleichstromquelle 10 bis 36 V DC gespeist. Schutzdioden am Eingang schützen gegen falsche Polarität oder zu hohe Spannung. Der Messumformer erfüllt die Richtlinien DIN EN 61 326 und NAMUR NE 21 hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV).

### 4 Installation

Der Messumformer 7MF1570 wird am Kabel nach unten hängend eingebaut. Bei bewegten Medien muss der Messumformer befestigt werden, um Messfehler zu verhindern. Dies kann durch ein Führungsrohr oder ein zusätzliches Gewicht am Messumformer (max. Zugkraft am Tragseil des Anschlusskabels 300 N) erfolgen.

Generell ist das Kabel über den Behälter mit der mitgelieferten Abspannklemme 7MF1570-8AB zu befestigen und das Kabel selbst mit der ebenfalls mitgelieferten Kabeldose 7MF1570-8AA anzuschließen. Die Kabeldose ist an einem ihrer Schutzart entsprechenden Ort (IP66) in der Nähe der Messstelle zu montieren.

Es ist darauf zu achten, dass die Eintrittsöffnungen an der Schutzkappe des Messumformers nicht verschmutzen, um die einwandfreie Funktion zu gewährleisten.



#### HINWEIS

Das Medium darf nicht einfrieren.



## 6 Kalibrierung

Der Messumformer wurde im Herstellerwerk auf den Messbereich kalibriert und kann nicht nachkalibriert werden.

## 7 Wartung

Für den Messumformer ist keine Wartung erforderlich.

Bei der Anwendung des Geräts ist folgendes besonders zu beachten:

- Der grösste zugelassene Druck  $p_{\max}$  des Messumformers darf nicht überschritten werden.
- Die Temperatur des Mediums im Kontakt mit dem Messumformer darf 80°C nicht überschreiten.
- Eisbildung an dem Prozesseingang des Gebers vermeiden, weil dadurch die Messmembrane beschädigt werden kann.
- Die Verschmutzung des Sensoreingangs verhindern.
- Die Behinderung des Entlüftungsrohres in dem Sonderkabel vermeiden (Einfluss auf die Messgenauigkeit).

## 8 Bestelldaten

### Messumformer SITRANS P für Druck, Serie MPS (Brunnensonde)

Zweileitertechnik

**Hinweis:** Kabeldose und Abspannklemme sind im Lieferumfang enthalten.

Messbereich	Kabellänge L	
0 bis 2 mH <sub>2</sub> O	10 m	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>7MF1570-1</span> <span>A0</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin: 5px 0;"> <span style="font-size: 2em;">↑</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <span style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; letter-spacing: 0.5em;">C D E F G  K L M N P  X</span> </div>

0 bis 2 mH <sub>2</sub> O	10 m
0 bis 4 mH <sub>2</sub> O	10 m
0 bis 6 mH <sub>2</sub> O	25 m
0 bis 10 mH <sub>2</sub> O	25 m
0 bis 20 mH <sub>2</sub> O	25 m
0 bis 6 ftH <sub>2</sub> O	32 ft
0 bis 12 ftH <sub>2</sub> O	32 ft
0 bis 18 ftH <sub>2</sub> O	82 ft
0 bis 30 ftH <sub>2</sub> O	82 ft
0 bis 60 ftH <sub>2</sub> O	82 ft

Sondermessbereich/Sonderkabellänge<sup>1)</sup> (Messbereich und Kabellänge im Klartext angeben)

#### Explosionsschutz

• ohne Explosionsschutz	1
• mit Explosionsschutz Schutzart "Eigensicherheit" EEx ia IIC T4	2

#### Zubehör (als Ersatzteil)

**Kabeldose** für den Anschluss des Messumformerkabels **7MF1570-8AA**

**Abspannklemme** zur Befestigung des Messumformers **7MF1570-8AB**

<sup>1)</sup> Es sind Sondermessbereich zwischen 0 ... 1 mH<sub>2</sub>O (0 ... 3 ftH<sub>2</sub>O) und 0 ... 100 mH<sub>2</sub>O (0 ... 200 ftH<sub>2</sub>O) und Sonderkabellängen bis 200 m (600 ft) möglich. Bei Ex-Ausführungen ist eine max. Sonderkabellänge von 50 m (150 ft) möglich.

## 9 Technische Daten

<b>Eingang</b>	Druck
Messgröße	Überlastgrenze
Messbereich	1,4 bar (20.3 psi) (= 14 mH <sub>2</sub> O/42 ftH <sub>2</sub> O)
• 0 bis 2 mH <sub>2</sub> O	1,4 bar (20.3 psi) (= 14 mH <sub>2</sub> O/42 ftH <sub>2</sub> O)
• 0 bis 4 mH <sub>2</sub> O	3,0 bar (43.5 psi) (= 30 mH <sub>2</sub> O/90 ftH <sub>2</sub> O)
• 0 bis 6 mH <sub>2</sub> O	3,0 bar (43.5 psi) (= 30 mH <sub>2</sub> O/90 ftH <sub>2</sub> O)
• 0 bis 10 mH <sub>2</sub> O	6,0 bar (87.0 psi) (= 60 mH <sub>2</sub> O/180 ftH <sub>2</sub> O)
• 0 bis 20 mH <sub>2</sub> O	
<b>Ausgang</b>	
Ausgangssignal	4 bis 20 mA
<b>Messgenauigkeit</b>	
Messabweichung (einschließlich Nichtlinearität, Hysterese und Wiederholbarkeit, bei 25 °C (77 °F))	0,2 % vom Messbereichsendwert
Einfluss der Umgebungstemperatur	
• Nullpunkt und Spanne	
- zwischen 1 und 6 mH <sub>2</sub> O (zwischen 3 und 18 ftH <sub>2</sub> O)	0,45 %/10 K (0,45 %/18 °F) vom Messbereichsendwert
- ≥ 6 mH <sub>2</sub> O (≥ 18 ftH <sub>2</sub> O)	0,3 %/10 K (0,3 %/18 °F) vom Messbereichsendwert
Langzeitstabilität	
• Nullpunkt und Spanne	
- zwischen 1 und 6 mH <sub>2</sub> O (zwischen 3 und 18 ftH <sub>2</sub> O)	0,25 % vom Messbereichsendwert/Jahr
- ≥ 6 mH <sub>2</sub> O (≥ 18 ftH <sub>2</sub> O)	0,2 % vom Messbereichsendwert/Jahr
Vibrationseffekt (10 bis 500 Hz in jeder Achsenrichtung)	0,05 %/g vom Messbereichsendwert
Einfluss der Hilfsenergie	0,01 %/V vom Messbereichsendwert
<b>Einsatzbedingungen</b>	
Umgebungsbedingungen	
• Arbeitstemperatur	-10 bis +80 °C (+14 bis +176 °F)
• Lagerungstemperatur	-40 bis +100 °C (-40 bis +212 °F)
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP68
Elektromagnetische Verträglichkeit	
• Störfestigkeit	nach DIN EN 61 326, NAMUR NE 21
<b>Konstruktiver Aufbau</b>	
Gewicht	
• Messumformer	0,4 kg (0.88 lb)
• Kabel	0,08 kg/m (0.054 lb/ft)
Elektrischer Anschluss	Kabel mit 2 Leitern mit Schirm und Entlüftungsrohr, Tragseil (max. 300 N (67.7 lbf))
Werkstoff	
• Sensor	Edelstahl, W.-Nr. 1.4571/316Ti
• Gehäuse	Edelstahl, W.-Nr. 1.4571/316Ti
• O-Ring	Viton
• Anschlusskabel	PE/HFFR-Mantel (nicht-halogen)
<b>Hilfsenergie</b>	
Klemmenspannung am Messumformer $U_B$	DC 10 bis 36 V
Verpolungsschutz	ja
Überspannungsschutz	ja
Bürde	$R_B = (U_B - 10 \text{ V}) / 0,02 \text{ A in } \Omega$
<b>Zertifikate und Zulassungen</b>	
Das Gerät unterliegt nicht der Druckgeräterichtlinie 97/23/EC	
Explosionsschutz	
• Eigensichere Ausführung	
- Eigensicherheit "i"	TÜV 03 ATEX 2004X
- Kennzeichnung	II 1G EEx ia IIC Tv
- Zul. Umgebungstemperatur	-10 bis +80 °C (14 bis 176 °F)
- Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten:	$U_i = 30 \text{ V}, I_i = 100 \text{ mA}, P_i = 750 \text{ mW}$
- Wirksame innere Induktivität und Kapazität in Abhängigkeit der Länge des Anschlusskabels	$L_i = 165 \mu\text{H} + 1,5 \mu\text{H/m}, C_i = 38,3 \text{ nF} + 0,25 \text{ nF/m}$

## 10 Optionen/Ersatzteile

### 10.1 Kabeldose 7MF1570-8AA

<b>Anwendungsbereich</b>	für den Anschluss des Messumformerkabels
<b>Konstruktiver Aufbau</b>	
Gewicht	0,2 kg (0.44 lb)
Elektrischer Anschluss	2 x 3-fach (28 bis 18 AWG)
Kabeleinführung	2 x Pg 13,5
Gehäusewerkstoff	Polycarbonat
Entlüftungsrrohr für atmosphärischen Druck	
Schraube für Tragseil	
<b>Einsatzbedingungen</b>	
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP66

- (1) Befestigungsbohrung  
 (2) Entlüftungsventil


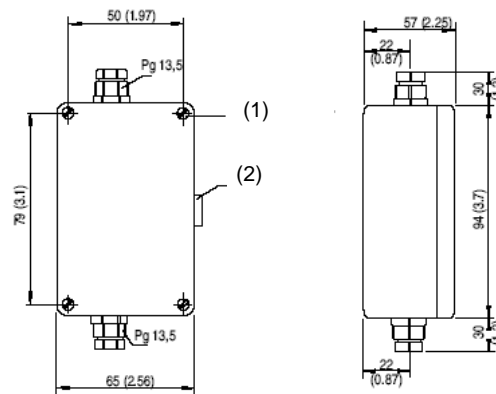


Bild 5 Kabeldose, Maße in mm (inch)

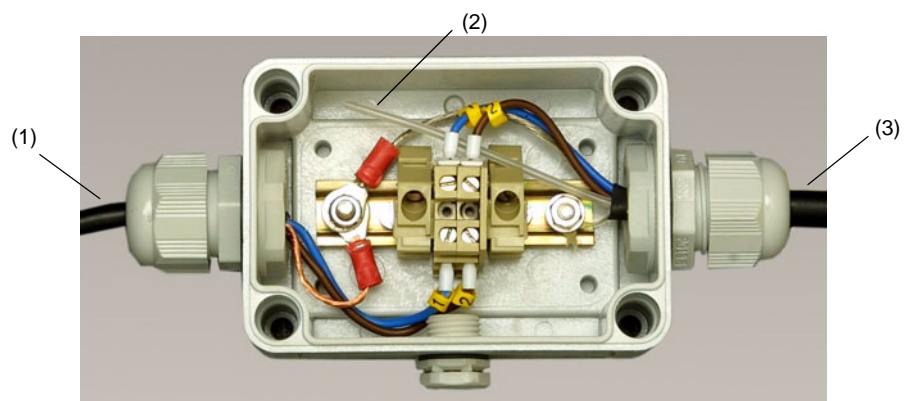

- (1) Zur Messwertverarbeitung  
 (2) Entlüftungsrohr  
 (3) Zum Messumformer 7MF1570

Bild 6 Kabeldose, geöffnet

## 10.2 Abspannklemme 7MF1570-8AB

<b>Anwendungsbereich</b>	zur Befestigung des Messumformers
<b>Konstruktiver Aufbau</b>	
Gewicht	0,16 kg (0.35 lb)
Werkstoff	Stahl verzinkt, Polyamid

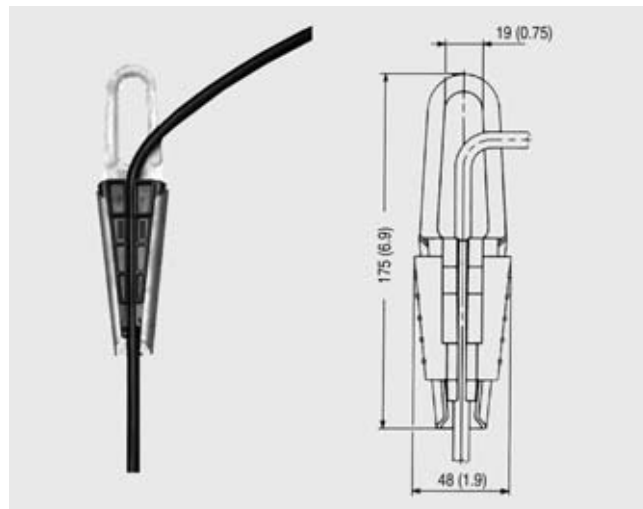


Bild 7 Abspannklemme, Maße in mm (inch)

## 10.3 Messstellenaufbau



Bild 8 Messstellenaufbau prinzipiell



# Contents

<b>1</b>	<b>Design</b> .....	<b>19</b>
<b>2</b>	<b>Application</b> .....	<b>19</b>
<b>3</b>	<b>Mode of operation</b> .....	<b>20</b>
<b>4</b>	<b>Installation</b> .....	<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Connecting cables</b> .....	<b>21</b>
<b>6</b>	<b>Calibration</b> .....	<b>22</b>
<b>7</b>	<b>Maintenance</b> .....	<b>22</b>
<b>8</b>	<b>Ordering data</b> .....	<b>22</b>
<b>9</b>	<b>Technical data</b> .....	<b>23</b>
<b>10</b>	<b>Options / Spare parts</b> .....	<b>24</b>
10.1	Junction box .....	24
10.2	Cable hanger .....	25
10.3	Basic design of measuring point .....	25
	<b>Certificates and approvals</b> .....	<b>63</b>

## Safety Guidelines

These instructions contains notices intended to ensure personal safety, as well as to protect the products and connected equipment against damage. These notices are highlighted by the symbols shown below and graded according to severity by the following texts:



---

### DANGER

indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

---



---

### WARNING

indicates hazardous situation which, if no avoided, **could** result in death or serious injury.

---



---

### CAUTION

used with the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

---

---

### CAUTION

used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

---

---

### NOTICE

NOTICE used without safety alert symbol indicates a potential situation which, if not avoided, may result in an undesirable result or state.

---



---

### NOTE

indicates a reference to a possible advantage when this recommendation is followed.

---

#### Copyright © Siemens AG 2001 All rights reserved

The reproduction, transmission or use of these instructions or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, are reserved.

Siemens AG  
Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik  
Geschäftsgebiet Process Instrumentation and Analytics  
D-76181 Karlsruhe

#### Disclaimer of Liability

We have checked the contents of these instructions for agreement with the hardware and software described. Since deviations cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full agreement. However, the data in these instructions are reviewed regularly and any necessary corrections included in subsequent editions. Suggestions for improvement are welcomed.

© Siemens AG 2001  
Technical data subject to change.

## General Notes



---

### NOTE

Dear customer,

for reasons of clarity the instructions does not contain detailed information about all types of products and cannot take into account every conceivable case of installation, operation or maintenance.

If you require further information or should problems occur which are not sufficiently explained in the instructions, you can consult your local Siemens branch to obtain the necessary information.

May we also draw your attention to the fact that the contents of the operating instructions are not part of a previous or existing agreement, approval or legal relationship or an amendment thereof. All obligations of the Siemens AG result from the contract of purchase which also contains the full and solely valid warranty agreement. These contractual warranty conditions are neither extended nor restricted by the contents of the operating instructions.

The contents reflect the technical state at the time of going to print. Subject to technical modifications in the course of further development.

---



---

### WARNING

Intrinsically safe devices lose their license as soon as they are operated on circuits which do not meet the requirements of the examination certificate valid in your country.

The device may be operated with high pressure and corrosive media. Therefore serious injuries and/or considerable material damage cannot be ruled out in the event of improper handling of the device.

The perfect and safe operation of this equipment is conditional upon proper transport, proper storage, installation and assembly as well as on careful operation and commissioning.

The equipment may only be used for the purposes specified in this operating instructions.

---

### Excluded Liability:

The user is responsible for all changes made on the device, provided that these are not explicitly mentioned in the instructions.

## Qualified Personnel

are persons familiar with the installation, assembly, commissioning and operation of the product and who have the appropriate qualifications for their activities such as:

- training or instruction or authorization to operate and maintain devices/systems according to the standard of safety technology for electrical circuits, high pressures and corrosive as well as hazardous media.
- for devices with explosion protection: training or instruction or authorization to be allowed to work on electrical circuits for potentially explosive systems.
- training or instruction according to the standards of safety engineering in the care and use of suitable safety equipment.

---

### CAUTION

Modules which are sensitive to electrostatic charge may be destroyed by voltages which are far below the human level of perception. These voltages occur already when you touch a component or electrical connections of a module without first discharging yourself electrostatically. The damage incurred by a module as a result of an overvoltage is not usually immediately perceptible but only becomes noticeable after a long time in operation. Therefore, a suitable equipotential bonding must be guaranteed when repairing the device.

---

## Trademarks

SIMATIC®, SIPART®, SIREC®, SITRANS® are registered trademarks of Siemens AG.

Third parties using for their own purposes any other names in these instructions which refer to trademarks might infringe upon the rights of the trademark owners.

## 1 Design

The transmitter has a flush-mounted piezo-resistive sensor with stainless steel diaphragm.

The transmitter is equipped with an electronic circuit fitted together with the sensor in a stainless steel housing. the cable also contains a strength cord and vent pipe.

The diaphragm is protected against external influences by a protective cap.

The sensor, electronic circuit and cable are sealed in a common housing of small dimensions.

The transmitter is temperature-compensated for a wide temperature range.

## 2 Application

The 7MF1570 transmitter is used for hydrostatic measurement of liquid levels, e.g. in water supply, ship installations, in the oil and gas industry etc. The transmitter measures the hydrostatic pressure ( $p = \rho * g * h$ , with  $\rho$  - density of the liquid,  $g$  - acceleration due to gravity,  $h$  - height of the liquid column).

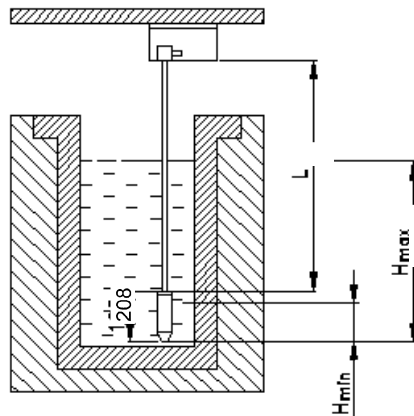


Figure 1 Transmitter 7MF1570, measuring the liquid level in open vessels

The chemical stability of sensor, housing, o-ring and connection cable with the material should be monitored.

### 3 Mode of operation

The pressure of the medium acts on the stainless steel diaphragm which is deflected to transmit the pressure to the piezo-resistive bridge in the measuring sensor. Every sensor is compensated for changes in temperature and operates within a wide temperature range.

The output voltage signal of the sensor is fed to an electronic circuit which converts it into an output current in the range from 4 to 20 mA. The hydrostatic pressure which is proportional to the submersion depth acts on the diaphragm of the sensor. This pressure is compared with the atmospheric pressure which acts on the other side of the sensor by means of the vent pipe in the connecting cable. The cable screen is connected to the housing.

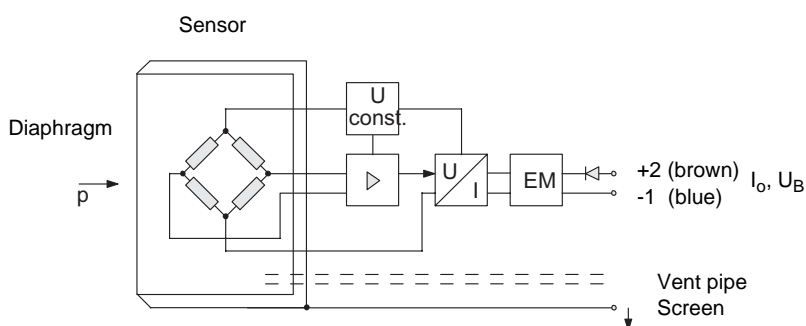


Figure 2 Transmitter 7MF1570, block diagram

The transmitter is supplied from a 10 V to 36 V DC source. Protective diodes at the input protect against reverse polarity or overvoltage. The transmitter complies with the regulations DIN EN 61 326 and NAMUR NE 21 regarding the electromagnetic compatibility (EMC).

### 4 Installation

The transmitter 7MF1570 is installed hanging downwards on the cable. In moving media, the transmitter must be fixed to prevent measuring errors. This can be done with a guide tube or an additional weight on the transmitter (max. tensile force on the strength cord of the connecting cable = 300 N).

The cable should be fixed above the vessel with the provided cable hanger 7MF1570-8AB and to connect the cable itself to the also provided junction box 7MF1570-8AA. The junction box must be mounted in the proximity of the measuring point in a position compatible with its degree of protection (IP66).

Make sure that the inlet openings on the protective cap of the transmitter are not soiled in order to guarantee perfect functioning.



#### NOTE

The medium may not freeze.

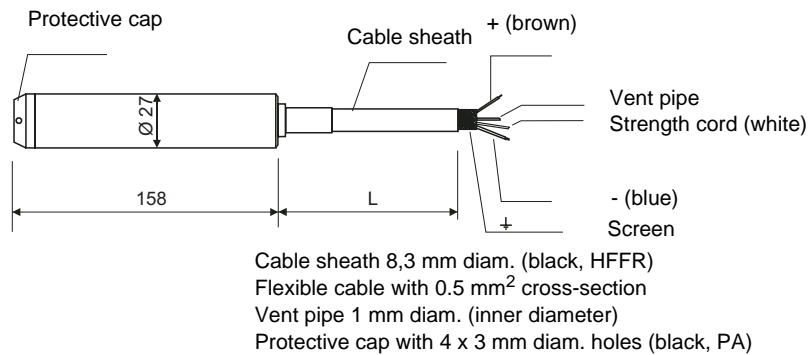


Figure 3 Transmitter 7MF1570, dimensions

## 5 Connecting cables

The transmitter 7MF 1570 for measuring liquid levels (degree of protection IP68 according to DIN EN 60 529) is connected to the junction box 7MF 1570-8AA (IP54). The transmitter cable is connected to the terminals 1 (-), 2 (+) and earth (Figure 4). The strength cord is clamped between the two screws in the fixture. The vent pipe must be inside the junction box in connection with the atmosphere.

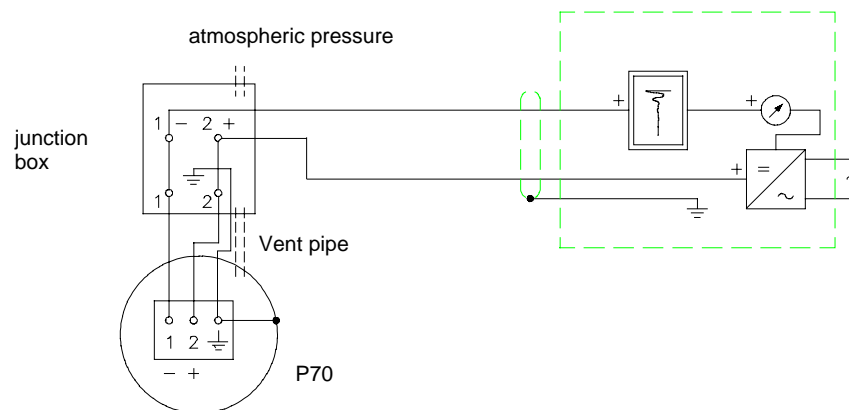


Figure 4 Transmitter 7MF1570, wiring diagram

The feed voltage of the transmitter may be within the range from 10 to 36 V DC. The resistance value for the maximum load depends on the voltage  $U_B$ . It is determined by the following equation:

$$R_{\max} = \frac{U_B - 10 \text{ V}}{20 \text{ mA}} \text{ (kOhm)}$$

## 6 Calibration

The transmitter has been calibrated to the measuring range at the factory and cannot be re-calibrated.

## 7 Maintenance

The transmitter requires no maintenance.

The following points should be noted particularly when using the device:

- The maximum permissible pressure  $p_{max}$  of the transmitter may not be exceeded.
- The temperature of the medium in contact with the transmitter may not exceed 80°C.
- Avoid formation of ice on the process input of the transmitter because this could damage the diaphragm.
- Prevent soiling of the sensor input.
- Avoid obstruction to the vent pipe in the special cable (influences the measuring accuracy).

## 8 Ordering data

### SITRANS P transmitter for pressure, MPS series (submersible sensor)

Two-wire system

**Note:** Junction box and cable hanger contained in the scope of supply

Measuring range	Cable length L
0 to 2 mH <sub>2</sub> O	10 m
0 to 4 mH <sub>2</sub> O	10 m
0 to 6 mH <sub>2</sub> O	25 m
0 to 10 mH <sub>2</sub> O	25 m
0 to 20 mH <sub>2</sub> O	25 m
0 to 6 ftH <sub>2</sub> O	32 ft
0 to 12 ftH <sub>2</sub> O	32 ft
0 to 18 ftH <sub>2</sub> O	82 ft
0 to 30 ftH <sub>2</sub> O	82 ft
0 to 60 ftH <sub>2</sub> O	82 ft

Special measuring range/special cable length<sup>1)</sup> (specify measuring range and cable length in plain text)

#### Explosion protection

- without explosion protection
- with explosion protection type of protection "intrinsically safe" EEx ia IIC T4

#### Accessories (as spare part)

**Junction box**  
for connecting the transmitter cable

7MF1570-1 A0



C  
D  
E  
F  
G  
K  
L  
M  
N  
P  
X

1  
2

7MF1570-8AA

**Cable hanger**  
for mounting the transmitter

7MF1570-8AB

<sup>1)</sup> Special measuring ranges are possible between 0 ... 1 mH<sub>2</sub>O (0 ... 3 ftH<sub>2</sub>O) and 0 ... 100 mH<sub>2</sub>O (0 ... 200 ftH<sub>2</sub>O), and special cable lengths up to 200 m (600 ft). On versions with explosion protection, a maximum special cable length of 50 m (150 ft) is possible.



## 9 Technical data

<b>Input</b>	
Measured variable	Pressure
Measuring range	Overload limit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 to 2 mH<sub>2</sub>O</li> <li>• 0 to 4 mH<sub>2</sub>O</li> <li>• 0 to 6 mH<sub>2</sub>O</li> <li>• 0 to 10 mH<sub>2</sub>O</li> <li>• 0 to 20 mH<sub>2</sub>O</li> </ul>	1.4 bar (20.3 psi) (= 14 mH <sub>2</sub> O/42 ftH <sub>2</sub> O) 1.4 bar (20.3 psi) (= 14 mH <sub>2</sub> O/42 ftH <sub>2</sub> O) 3.0 bar (43.5 psi) (= 30 mH <sub>2</sub> O/90 ftH <sub>2</sub> O) 3.0 bar (43.5 psi) (= 30 mH <sub>2</sub> O/90 ftH <sub>2</sub> O) 6.0 bar (87.0 psi) (= 60 mH <sub>2</sub> O/180 ftH <sub>2</sub> O)
<b>Output</b>	
Output signal	4 to 20 mA
<b>Accuracy</b>	
Error in measurement (including non-linearity, hysteresis and repeatability, at 25 °C (77 °F))	0.2 % of full-scale value
Influence of ambient temperature	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zero and span               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Between 1 and 6 mH<sub>2</sub>O (between 3 and 18 ftH<sub>2</sub>O)</li> <li>- ≥ 6 mH<sub>2</sub>O (≥ 18 ftH<sub>2</sub>O)</li> </ul> </li> </ul>	0.45 %/10 K (0.45 %/18 °F) of full-scale value/year 0.3 %/10 K (0.3 %/18 °F) of full-scale value/year
Long-term drift	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zero and span               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Between 1 and 6 mH<sub>2</sub>O (between 3 and 18 ftH<sub>2</sub>O)</li> <li>- ≥ 6 mH<sub>2</sub>O (≥ 18 ftH<sub>2</sub>O)</li> </ul> </li> </ul>	0.25 % of full-scale value/year 0.2 % of full-scale value/year
Vibration effect (10 to 500 Hz in any axis)	0.05 %/g of full-scale value
Influence of power supply	0.01 %/V of full-scale value
<b>Rated operating conditions</b>	
Ambient conditions	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operating temperature</li> <li>• Storage temperature</li> </ul>	-10 to +80 °C (+14 to +176 °F) -40 to +100 °C (-40 to +212 °F)
Degree of protection to DIN EN 60 529	IP68
Electromagnetic compatibility	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Noise immunity</li> </ul>	To DIN EN 61 326, NAMUR NE 21
<b>Design</b>	
Weight	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmitter</li> <li>• Cable</li> </ul>	0.4 kg (0.88 lb) 0.08 kg/m (0.054 lb/ft)
Electrical connection	Cable with 2 conductors with screen and vent pipe, strength cord (max. 300 N (67.7 lbf))
Material	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor</li> <li>• Housing</li> <li>• O-ring</li> <li>• Cable</li> </ul>	Stainless steel, material no. 1.4571/316Ti Stainless steel, material no. 1.4571/316Ti Viton PE/HFFR sheath (non-halogen)
<b>Power supply</b>	
Terminal voltage on transmitter $U_B$	DC 10 to 36 V
Polarity reversal protection	Yes
Overvoltage protection	Yes
Load	$R_B = (U_B - 10 \text{ V}) / 0,02 \text{ A in } \Omega$
<b>Certificates and approvals</b>	
The device is not subject to the pressurized equipment directive 97/23/EC	
Explosions protection	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intrinsic safety version               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intrinsic safety "i"</li> <li>- Identification</li> <li>- Permissible ambient temperature</li> <li>- Connection to certified intrinsically-safe circuits with maximum values</li> <li>- Effective internal inductance and capacitance depending on length of cable</li> </ul> </li> </ul>	TÜV 03 ATEX 2004X II 1G EEx ia IIC Tv -10 to +80 °C (14 to 176 °F) $U_i = 30 \text{ V}, I_i = 100 \text{ mA}, P_i = 750 \text{ mW}$ $L_i = 165 \mu\text{H} + 1,5 \mu\text{H/m}, C_i = 38,3 \text{ nF} + 0,25 \text{ nF/m}$

## 10 Options / Spare parts

### 10.1 Junction box 7MF1570-8AA

<b>Application</b>	For connecting the transmitter cable
<b>Design</b>	
Weight	0,2 kg (0.44 lb)
Electrical connection	2 x 3-way (28 to 18 AWG)
Cable inlet	2 x Pg 13,5
Housing material	Polycarbonate
Vent pipe for atmospheric pressure	
Screw for cable strength cord	
<b>Rated conditions</b>	
Degree of protection to DIN EN 60 529	IP66

- (1) Mounting hole
- (2) Venting pipe


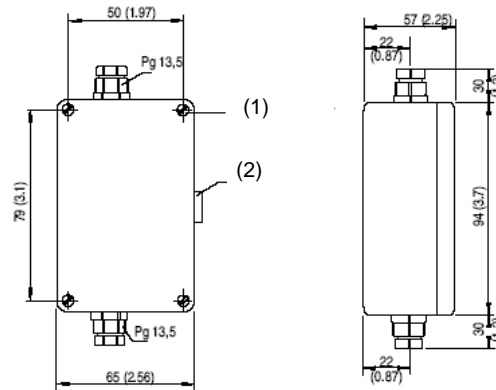


Figure 5 Junction box, dimensions in mm (inch)

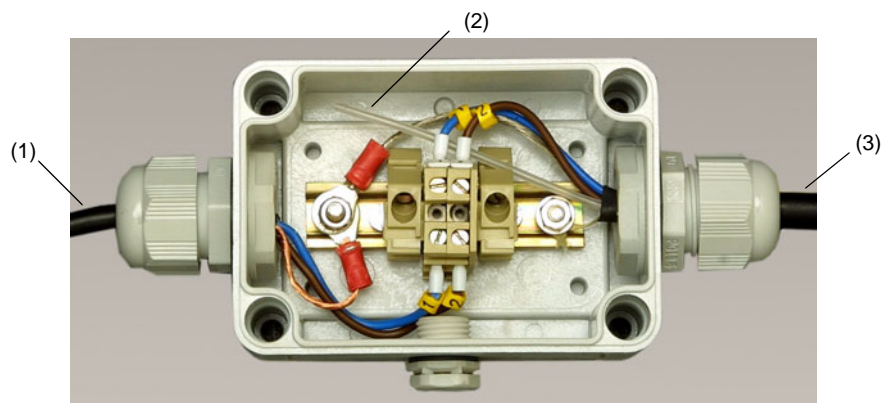

- (1) To measured-value processing
- (2) Venting pipe
- (3) To transmitter 7MF1570

Figure 6 Junction box, open

## 10.2 Cable hanger 7MF1570-8AB

<b>Application</b>	For mounting the transmitter
<b>Design</b>	
Weight	0,16 kg (0.35 lb)
Material	Galvanized steel, polyamide

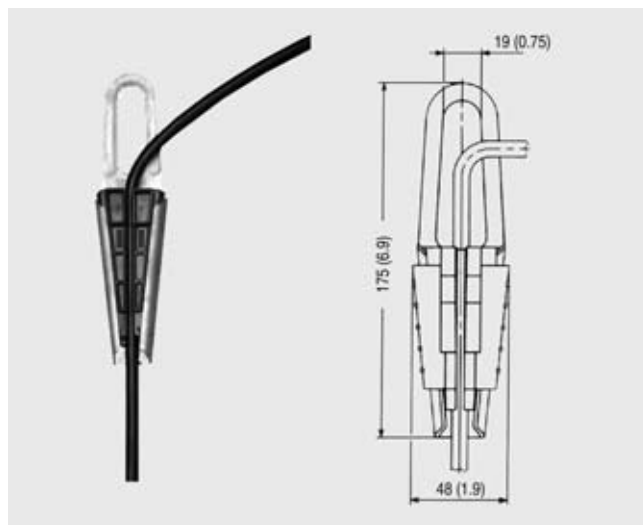


Figure 7 Cable hanger, dimensions in mm (inch)

### 10.3 Design of measuring point



Figure 8 Basic design of measuring point

# Sommaire

<b>1</b>	<b>Constitution</b> .....	<b>31</b>
<b>2</b>	<b>Domaine d'application</b> .....	<b>31</b>
<b>3</b>	<b>Mode de fonctionnement</b> .....	<b>32</b>
<b>4</b>	<b>Installation</b> .....	<b>32</b>
<b>5</b>	<b>Câbles de raccordement</b> .....	<b>33</b>
<b>6</b>	<b>Calibrage</b> .....	<b>34</b>
<b>7</b>	<b>Maintenance</b> .....	<b>34</b>
<b>8</b>	<b>Références de commande</b> .....	<b>34</b>
<b>9</b>	<b>Caractéristiques techniques</b> .....	<b>35</b>
<b>10</b>	<b>Optionen / Pièce de rechange</b> .....	<b>36</b>
10.1	Boîte de jonction .....	36
10.2	Bélière de suspension .....	37
10.3	Design de point de mesure .....	38
	<b>Certificats et homologations</b> .....	<b>63</b>

## Consignes de sécurité

Ces instructions donne des consignes que vous devez respecter pour votre propre sécurité ainsi que pour éviter des dommages matériels. Elles sont mises en évidence par un triangle d'avertissement et sont présentées, selon le risque encouru, de la façon suivante :



---

### DANGER

indique que la mort, des blessures corporelles graves ou des dommages matériels importants **surviendront** si les précautions correspondantes ne sont pas prises.

---



---

### AVERTISSEMENT

indique que la mort ou des blessures corporelles graves **peuvent** survenir si les précautions correspondantes ne sont pas prises.

---



---

### PRUDENCE

avec un triangle d'avertissement indique que des blessures corporelles légères sont possibles si les précautions correspondantes ne sont pas prises.

---

---

### PRUDENCE

sans un triangle d'avertissement indique que des dommages matériels sont possibles si les précautions correspondantes ne sont pas prises.

---

---

### ATTENTION

indique qu'un résultat ou une situation indésirable est possible si la remarque correspondante n'est pas observée.

---



---

### REMARQUE

indique qu'un avantage possible peut être obtenu si la recommandation correspondante est observée.

---

#### Copyright © Siemens AG 2001 Tous droits réservés

Toute communication et reproduction de ces instructions, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous nos droits sont réservés, notamment pour le cas de la délivrance d'un brevet ou celui de l'enregistrement d'un modèle d'utilité.

Siemens AG  
Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik  
Geschäftsgebiet Process Instrumentation  
D-76181 Karlsruhe

#### Exclusion de responsabilité

Nous avons vérifié la conformité du contenu de ces présentes instructions avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. Or des divergences n'étant pas exclues, nous ne pouvons pas nous porter garants pour la conformité intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les corrections nécessaires dès la prochaine édition. Veuillez nous faire part de vos suggestions.

© Siemens AG 2001  
Sous réserve de modifications techniques

## Généralités



---

### REMARQUE

Pour des raisons de standardisation, les instructions ne contiennent pas toutes les informations détaillées correspondant à toutes les versions du produit et ne tiennent donc pas compte de tous les cas possibles de montage, de fonctionnement ou de maintenance.

Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous rencontrez des problèmes particuliers qui ne sont pas suffisamment traités dans ces instructions, vous pouvez vous adresser à la succursale Siemens la plus proche.

En outre, nous attirons votre attention sur le fait que le contenu des instructions ne fait pas partie d'un accord antérieur ou en vigueur, ni d'un engagement ou d'un rapport juridique, et ne peut modifier ceux-ci. Toutes les obligations de Siemens AG sont stipulées dans le contrat de vente qui contient également les conditions de garantie seules valables. Ces clauses contractuelles de garantie ne sont ni étendues, ni limitées par les indications qui figurent dans la notice.

Le contenu correspond à l'état de la technique au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre de l'évolution du produit.

---



---

### AVERTISSEMENT

Les appareils avec indice de protection "Sécurité intrinsèque" perdent leur homologation dès qu'ils sont intégrés dans des circuits électriques qui ne correspondent pas aux certificats d'essais en vigueur dans le pays d'installation.

L'appareil peut être utilisé sous une forte pression et dans des milieux corrosifs. De ce fait, des blessures corporelles graves et/ou d'importants dégâts matériels ne sont pas exclus si cet appareil est utilisé de façon non conforme.

Pour que cet appareil fonctionne sans défaut et en toute sécurité, il est indispensable qu'il soit transporté et stocké de façon appropriée, qu'il soit implanté et monté correctement et soigneusement utilisé et entretenu.

Cet appareil doit être mis en œuvre uniquement pour les opérations décrites dans ces instructions.

---

## Exclusion de responsabilité

Toutes les modifications effectuées sur l'appareil qui ne sont pas clairement décrites dans les instructions sont de la responsabilité de l'utilisateur.

## Personnel qualifié

Le personnel qualifié désigne les personnes à qui sont confiés l'implantation, le montage, la mise en service et l'exploitation du produit et qui possèdent les qualifications requises pour leur activité, par ex. :

- Formation ou instruction ou autorisation de faire fonctionner et entretenir l'appareil/le système selon les normes techniques de sécurité pour les circuits électriques, les hautes pressions et les environnements agressifs ou dangereux.
- Pour les appareils avec protection contre les explosions : formation ou instruction ou autorisation d'effectuer des travaux sur les circuits électriques pour des installations avec protection contre les explosions
- Formation ou instruction selon les normes techniques de sécurité pour l'entretien et l'utilisation d'équipement de sécurité appropriés.

---

### PRUDENCE

Les modules sensibles à l'électricité statique peuvent être détruits par des tensions bien inférieures au seuil de perception humain. Ces tensions surviennent déjà lorsque vous touchez un composant ou des contacts électriques d'un module sans être électrostatiquement déchargé. Le dommage occasionné à un module par une surtension n'est généralement pas détectable immédiatement et ne se manifeste qu'au bout d'une durée prolongée de fonctionnement.

---

## Marque de fabrique

SIMATIC®, SIPART®, SIREC®, SITRANS® sont des marques déposées par Siemens AG.

Les autres désignations dans ces instructions peuvent être des marques dont l'utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les droits des propriétaires desdites marques.



# 1 Constitution

Le transmetteur de niveau comporte à son extrémité un capteur piézorésistif avec membrane de mesure en acier inoxydable.

Le transmetteur est équipé d'une électronique montée dans un boîtier en acier inoxydable conjointement avec le capteur. Le câble de raccordement intègre aussi une corde de suspension et un tube atmosphérique.

La membrane de mesure est protégée efficacement des influences externes par un capuchon.

Le capteur, l'électronique et l'entrée du câble de raccordement sont logés dans un boîtier hermétique de petites dimensions.

Le transmetteur est compensé en température pour une large gamme de température.

# 2 Domaine d'application

Le transmetteur 7MF1570 est utilisé pour la mesure de niveau hydrostatique, par ex. pour les systèmes d'adduction d'eau, dans des installations sur navires, dans l'industrie pétrolière ou gazière, etc. Le transmetteur sert à mesurer la pression hydrostatique ( $p = \rho * g * h$ , avec  $\rho$  - densité du liquide,  $g$  - gravité de la pesanteur,  $h$  - hauteur de la colonne de liquide).

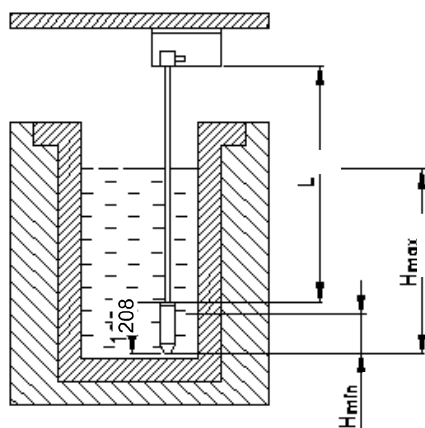


Figure 1 Transmetteur 7MF1570, mesure de niveau en conteneurs ouverts

Il est nécessaire de faire attention à la résistance chimique du capteur, du boîtier, du joint torique et du câble de raccordement vis-à-vis du matériau à mesurer.

### 3 Mode de fonctionnement

La pression du milieu ambiant agit sur la membrane en acier inoxydable, qui se déforme et transmet la pression au pont piézo-résistif du capteur de mesure. Chaque capteur est compensé en température et travaille dans une large gamme de température.

Le signal de tension de sortie du capteur est transmis à une électronique qui le convertit en un courant de sortie de 4 à 20 mA. La pression hydrostatique qui est proportionnelle à la profondeur d'immersion agit sur la membrane du capteur. Cette pression est comparée à la pression atmosphérique qui agit sur l'autre face du capteur au moyen d'un tube atmosphérique intégré dans le câble de raccordement. Le blindage du câble est raccordé au boîtier.

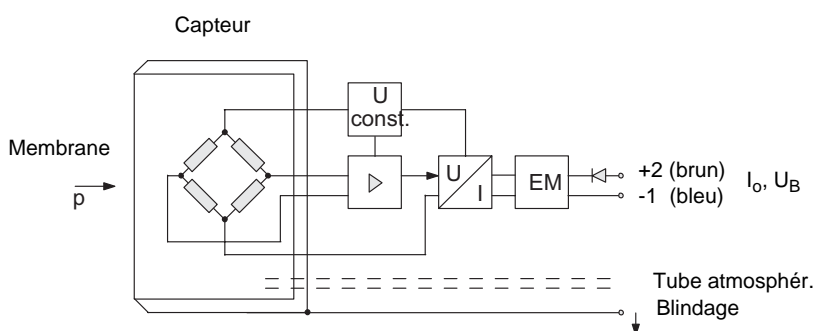


Figure 2 Transmetteur 7MF1570, schéma fonctionnel

Le transmetteur est alimenté par une source de courant continu de 10 à 36 V cc. Les diodes de protection en entrée le protègent contre l'inversion de polarité ou la surtension. Le transmetteur remplit les exigences de la norme DIN EN 61 326 et de la directive NAMUR NE 21 en matière de compatibilité électromagnétique (CEM).

### 4 Installation

Le transmetteur 7MF1570 est intégré au câble, suspendu vers le bas. Dans les milieux mouvants, le transmetteur doit être fixé pour éviter les erreurs de mesure. Ceci peut être fait grâce à un tube-guide ou à un poids supplémentaire rapporté sur le transmetteur (force de traction max. sur la corde de suspension du câble de raccordement 300 N).

En principe, le câble doit être fixé au-dessus du récipient avec la bélière de suspension 7MF1570-8AB fournie ; le câble doit être par ailleurs raccordé à la boîte de jonction 7MF1570-8AA également fournie. La boîte de jonction doit être montée à un endroit correspondant à sa classe de protection (IP66) à proximité du point de mesure.

Il faut veiller à ce que les orifices d'entrée du capuchon de protection du transmetteur ne s'encrassent pas pour assurer un fonctionnement sans défaut.



**REMARQUE**

Le milieu ambiant ne doit pas geler.

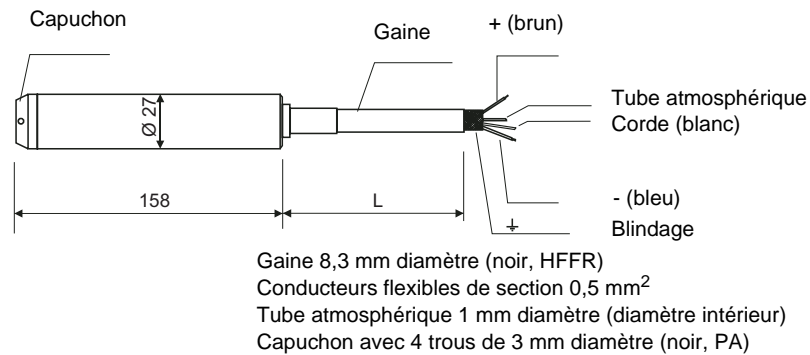


Figure 3 Transmetteur 7MF1570, encombrement

## 5 Câbles de raccordement

Le transmetteur 7MF1570 pour la mesure de niveau (indice de protection IP68 selon DIN EN 60529) est raccordé à la boîte de jonction 7MF1570-8AA (IP54). Le câble du transmetteur est raccordé aux bornes 1(-), 2(+) et à la masse (Figure 4). La corde de suspension est serrée dans l'élément de fixation entre les deux vis. Le tube atmosphérique doit se trouver en liaison avec l'atmosphère à l'intérieur de la boîte.

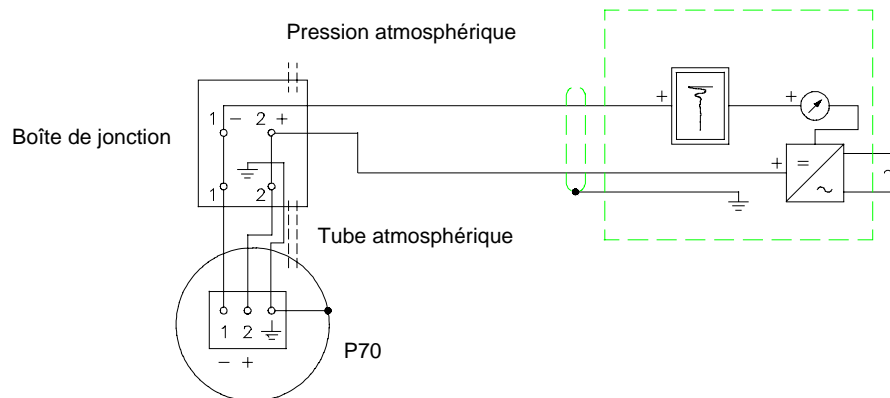


Figure 4 Transmetteur 7MF1570, schéma de connexion

La tension d'alimentation du transmetteur doit se trouver dans une plage de 10 à 36 V cc. La valeur de résistance de la charge la plus élevée dépend de la tension  $U_B$ . Elle est calculée selon l'équation suivante :

$$R_{\max} = \frac{U_B - 10 \text{ V}}{20 \text{ mA}} \text{ (kOhm)}$$

## 6 Calibrage

Le transmetteur à été calibré en usine par le fabricant selon la plage de mesure et n'a pas besoin d'un recalibrage.

## 7 Maintenance

Le transmetteur ne nécessite aucune maintenance.

Lors de l'utilisation de cet appareil, il faut veiller particulièrement aux points suivants :

- la pression maximale autorisée  $P_{max}$  du transmetteur ne doit pas être dépassée.
- la température du milieu en contact avec le transmetteur ne doit pas excéder 80°C.
- la formation de givre à l'entrée du capteur doit être évitée, sous peine d'endommager la membrane de mesure.
- L'entrée du capteur ne doit pas s'encrasser.
- Le tube atmosphérique ne doit pas être gêné dans le câble spécial (influence sur la précision de la mesure).

## 8 Références de commande

### Transmetteur de pression SITRANS P SérieMPS (sonde de puits)

Montage 2 fils

Remarque: la prise de courant du câble et la borne de suspension sont fournies.

#### Etendue mesure      Long. câble L

0 à 2 mH <sub>2</sub> O	10 m
0 à 4 mH <sub>2</sub> O	10 m
0 à 6 mH <sub>2</sub> O	25 m
0 à 10 mH <sub>2</sub> O	25 m
0 à 20 mH <sub>2</sub> O	25 m
0 à 6 ftH <sub>2</sub> O	32 ft
0 à 12 ftH <sub>2</sub> O	32 ft
0 à 18 ftH <sub>2</sub> O	82 ft
0 à 30 ftH <sub>2</sub> O	82 ft
0 à 60 ftH <sub>2</sub> O	82 ft

Etendue de mesure spéciale/longueur de câble spéciale <sup>1)</sup> (indiquer l'étendue de mesure et la longueur de câble en texte clair)

#### Protection contre l'explosion

- Sans protection contre l'explosion
- Avec protection contre l'explosion, mode de protection "sécurité intrinsèque" EEx ia IIC T4

#### Accessoires (comme pièce de rechange)

**Boîte de jonction**  
pour le raccordement du câble du transmetteur

7MF1570-1 A0

C  
D  
E  
F  
G  
K  
L  
M  
N  
P  
X

1  
2

**Bélère de suspension**  
pour la suspension du transmetteur

7MF1570-8AA

7MF1570-8AB

<sup>1)</sup> Une étendue de mesure spéciale entre 0 ... 1 mH<sub>2</sub>O (0 ... 3 ftH<sub>2</sub>O) et 0 ... 100 mH<sub>2</sub>O (0 ... 200 ftH<sub>2</sub>O) et des longueurs de câbles spéciales jusqu'à 200 m (600 ft) sont possibles. Dans le cas des exécutions avec protection contre l'explosion, la longueur max. des câbles est de 50 m (150 ft).

## 9 Caractéristiques techniques

<b>Entrée</b>	
Grandeur de mesure	Pression
Etendue de mesure	Limite de surcharge
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 à 2 mH<sub>2</sub>O</li> <li>• 0 à 4 mH<sub>2</sub>O</li> <li>• 0 à 6 mH<sub>2</sub>O</li> <li>• 0 à 10 mH<sub>2</sub>O</li> <li>• 0 à 20 mH<sub>2</sub>O</li> </ul>	1,4 bar (20.3 psi) (= 14 mH <sub>2</sub> O/42 ftH <sub>2</sub> O) 1,4 bar (20.3 psi) (= 14 mH <sub>2</sub> O/42 ftH <sub>2</sub> O) 3,0 bar (43.5 psi) (= 30 mH <sub>2</sub> O/90 ftH <sub>2</sub> O) 3,0 bar (43.5 psi) (= 30 mH <sub>2</sub> O/90 ftH <sub>2</sub> O) 6,0 bar (87.0 psi) (= 60 mH <sub>2</sub> O/180 ftH <sub>2</sub> O)
<b>Sortie</b>	
Signal de sortie	4 à 20 mA
<b>Précision de mesure</b>	
Ecart de mesure (y compris non linéarité, hystérésis et répétabilité à 25 °C (77 °F))	0,2 % de la pleine échelle
Influence de température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zéro et plage               <ul style="list-style-type: none"> <li>- entre 1 et 6 mH<sub>2</sub>O (entre 3 et 18 ftH<sub>2</sub>O)</li> <li>- ≥ 6 mH<sub>2</sub>O (≥ 18 ftH<sub>2</sub>O)</li> </ul> </li> </ul>	0,45 %/10 K (0,45 %/18 °F) de la pleine échelle 0,3 %/10 K (0,3 %/18 °F) de la pleine échelle
Stabilité à long terme	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zéro et plage               <ul style="list-style-type: none"> <li>- entre 1 et 6 mH<sub>2</sub>O (entre 3 et 18 ftH<sub>2</sub>O)</li> <li>- ≥ 6 mH<sub>2</sub>O (≥ 18 ftH<sub>2</sub>O)</li> </ul> </li> </ul>	0,25 % de la pleine échelle/an 0,2 % de la pleine échelle/an
Effet de vibrations (10 à 500 Hz suivant chaque axe et chaque sens)	0,05 %/g de la pleine échelle
Influence de l'énergie auxiliaire	0,01 %/V de la pleine échelle
<b>Conditions d'emploi</b>	
Conditions d'environnement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Température de service</li> <li>• Température de stockage</li> </ul>	-10 à +80 °C (+14 à +176 °F) -40 à +100 °C (-40 à +212 °F)
Degré de protection selon DIN EN 60 529	IP68
Compatibilité électromagnétique	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immunité aux perturbations</li> </ul>	Selon DIN EN 61 326, NAMUR NE 21
<b>Caractéristiques constructives</b>	
Poids	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmetteur</li> <li>• Câble</li> </ul>	0,4 kg (0.88 lb) 0,08 kg/m (0.054 lb/ft)
Raccordement électrique	Câble avec 2 conducteurs, blindage, tube atmosphérique, corde de susp. (max. 300 N (67.7 lbf))
Matière	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capteur</li> <li>• Boîtier</li> <li>• O-Ring</li> <li>• Câble de raccordement</li> </ul>	Acier inox, mat. n°. 1.4571/316Ti Acier inox, mat. n°. 1.4571/316Ti Viton Gaine PE/HFFR (sans halogène)
<b>Alimentation</b>	
Tension aux bornes du transmetteur $U_B$	DC 10 à 36 V
Protection contre inversion de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui
Charge	$R_B = (U_B - 10 V) / 0,02 A$ in $\Omega$
<b>Certificats et homologations</b>	
L'appareil n'est pas soumis à la directive sur les appareils sous pression.	
Protection contre l'explosion	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exécution en sécurité intrinsèque               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sécurité intrinsèque "i"</li> <li>- Marquage</li> <li>- Température ambiante adm.</li> <li>- Raccordement sur circuits certifiés de sécurité intrinsèque de valeurs max.:</li> <li>- Inductance interne effective et capacité en fonction de la longueur du câble de raccordement.</li> </ul> </li> </ul>	TÜV 03 ATEX 2004X II 1G EEx ia IIC Tv -10 à +80 °C (14 à 176 °F) $U_i = 30 V, I_i = 100 mA, P_i = 750 mW$ $L_i = 165 \mu H + 1,5 \mu H/m, C_i = 38,3 nF + 0,25 nF/m$

## 10 Options / Pièce de rechange

### 10.1 Boîte de jonction 7MF1570-8AA

<b>Application</b>	pour le raccordement du câble du transmetteur
<b>Caractéristiques constructives</b>	
Poids	0,2 kg (0.44 lb)
Raccordement électrique	2 x 3 conduct. (28 à 18 AWG)
Entrées de câbles	2 x Pg 13,5
Matière de la boîte	Polycarbonate
Tube atmosphérique (pour pression atmosphérique)	
Vis pour corde de suspension	
<b>Conditions d'emploi</b>	
Degré de protection selon DIN EN 60 529	IP66

- (1) Trous de fixation
- (2) Aération


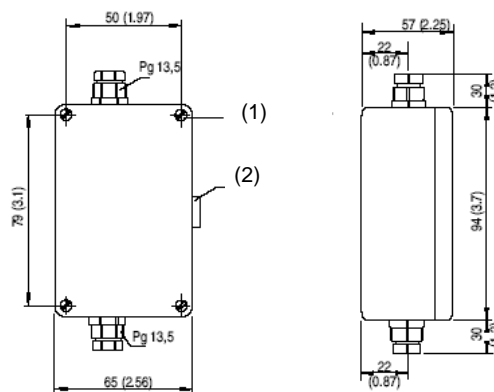


Figure 5 Boîte de jonction, encombrement en mm (inch)

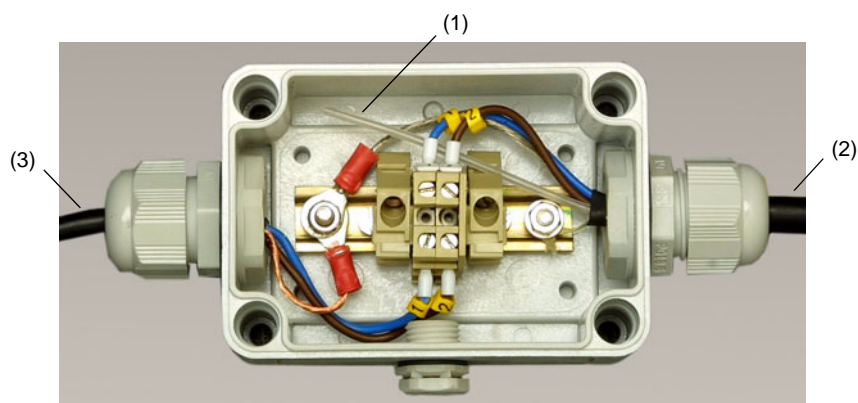

- (1) Tube d'aération
- (2) Vers le transmetteur de mesure 7MF1570
- (3) Vers le traitement des valeurs mesurées

Figure 6 Boîte de jonction, ouvert

## 10.2 Bélière de suspension 7MF1570-8AB

<b>Application</b>	pour la suspension du transmetteur
<b>Caractéristiques constructives</b>	
Poids	0,16 kg (0.35 lb)
Matière	acier galvanisé, polyamide

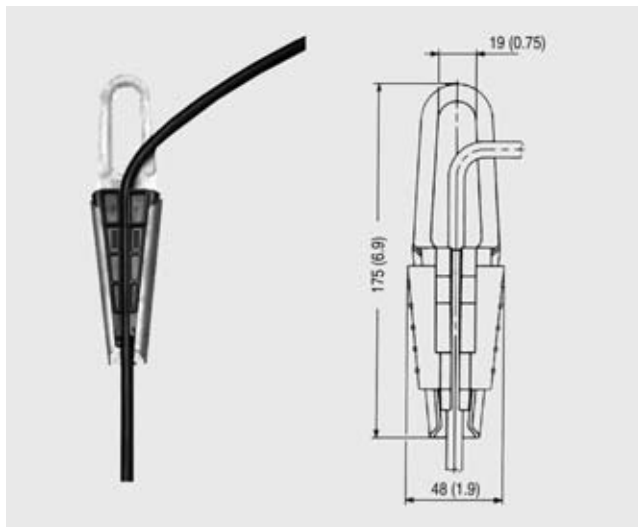


Figure 7 Bélière de suspension, encombrement en mm (inch)

### 10.3 Design du point de mesure



Figure 8 Design du point de mesure, par principe



# Indice

<b>1</b>	<b>Construcción</b>	<b>.43</b>
<b>2</b>	<b>Campo de aplicación</b>	<b>.43</b>
<b>3</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>.44</b>
<b>4</b>	<b>Instalación</b>	<b>.44</b>
<b>5</b>	<b>Líneas de conexión</b>	<b>.45</b>
<b>6</b>	<b>Calibrado</b>	<b>.46</b>
<b>7</b>	<b>Mantenimiento</b>	<b>.46</b>
<b>8</b>	<b>Datos de pedido</b>	<b>.46</b>
<b>9</b>	<b>Datos técnicos</b>	<b>.47</b>
<b>10</b>	<b>Opciones / Repuestos</b>	<b>.48</b>
10.1	Caja de interconexión	.48
10.2	Mordaza de fijación	.49
10.3	Diseño de punto de medida	.50
	<b>Certificados y aprobaciones</b>	<b>.63</b>

## Consignas de seguridad para el usuario

Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de daños materiales. Las informaciones están puestas de relieve mediante señales de precaución. Las señales que figuran a continuación representan distintos grados de peligro:



---

### PELIGRO

Significa que **se producirá** la muerte, graves lesiones o considerables pérdidas materiales, si no se toman las correspondientes medidas de precaución.

---



---

### ADVERTENCIA

Significa que **se puede producir** la muerte, graves lesiones o considerables pérdidas materiales si no se toman las correspondientes medidas de precaución.

---



---

### PRECAUCIÓN

con triángulo de advertencia significa que se pueden producir lesiones leves si no se toman las correspondientes medidas de precaución.

---

---

### PRECAUCIÓN

sin triángulo de advertencia significa que se pueden producir daños materiales si no se toman las correspondientes medidas de precaución.

---

---

### ATENCIÓN

Significa que se puede producir un evento o un estado no deseado si no se tienen en cuenta las indicaciones correspondientes.

---



---

### NOTA

significa que se puede obtener una posible ventaja si se atiende a la correspondiente recomendación.

---

#### Copyright © Siemens AG 2001 All rights reserved

La divulgación y reproducción de este documento, así como el uso y la comunicación de su contenido, no están autorizados, a no ser que se obtenga el consentimiento expreso para ello. Los infractores quedan obligados a la indemnización de los daños. Se reservan todos los derechos, en particular para el caso de concesión de patentes o de modelos de utilidad.

Siemens AG  
Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik  
Geschäftsgebiet Process Instrumentation  
D-76181 Karlsruhe

#### Exención de responsabilidad

Hemos probado el contenido de esta publicación con la concordancia descrita para el hardware y el software. Sin embargo, es posible que se den algunas desviaciones que nos impiden tomar garantía completa de esta concordancia. El contenido de esta publicación está sometido a revisiones regularmente y en caso necesario se incluyen las correcciones en la siguiente edición. Agradecemos sugerencias

© Siemens AG 2001  
Sujeto a cambios sin previo aviso.

## Indicaciones generales



---

### NOTA

Por razones de claridad las instrucciones no contienen todas las informaciones detalladas correspondientes a todos los tipos del producto e igualmente no se pueden considerar todas las posibilidades de instalación, servicio o mantenimiento.

Si desea más informaciones o se presentan problemas especiales que no se trataron de forma suficientemente extensa en las instrucciones, puede solicitar la información requerida a través de la filial de Siemens local.

Además indicamos que el contenido de las instrucciones no es parte de un acuerdo pasado o existente, de una promesa ni de una relación jurídica ni está destinado a modificar cualquiera de estas circunstancias. Todas las obligaciones de Siemens AG resultan del correspondiente contrato de venta, el cual contiene también la regulación vigente completa y única de garantía. Estas determinaciones contractuales de garantía no se amplían o limitan con las explicaciones de las instrucciones.

El contenido corresponde al estado de la técnica . Salvo modificaciones técnicas en el marco del desarrollo.

---



---

### ADVERTENCIA

Aparatos del tipo de protección "seguridad intrínseca" pierden su autorización tan pronto funcionen en circuitos de corriente que no correspondan a las certificación de control en su país.

El aparato puede funcionar a altas presiones así como en medios agresivos.

Por esta razón en caso de manipulaciones incorrectas con este aparato no se excluyen graves lesiones y/o considerables pérdidas materiales

Un servicio seguro y correcto de este aparato presupone un transporte, almacenamiento, instalación y montaje adecuados, así como un manejo y mantenimiento cuidadoso.

---

## Exención de responsabilidad

El aparato solamente se puede utilizar para los fines indicados en las instrucciones de servicio.

## Personal calificado

Son personas familiarizadas con la instalación, montaje, puesta en marcha y servicio del producto y que disponen de la calificación correspondiente a su trabajo, como por ejemplo:

- Formación o instrucción, o bien autorización para la operación y mantenimiento de aparatos/sistemas conforme al estándar de seguridad técnica para circuitos eléctricos, altas presiones y medios agresivos.
- En aparatos con protección contra explosiones: formación o instrucción, o bien autorización para ejecutar trabajos en circuitos eléctricos de instalaciones con peligro de explosiones.
- Formación o instrucción conforme al estándar de seguridad técnica en cuidado y uso de equipamiento de seguridad apropiado.

---

### PRECAUCIÓN

Grupos constructivos en peligro por cargas electrostáticas pueden ser destruidos por tensiones que se encuentran considerablemente por debajo de la percepción humana. Estas tensiones se presentan cuando usted toca un componente o conexión eléctrica de un grupo constructivo sin estar descargado electrostáticamente. Los daños que se presentan en un grupo constructivo debido a una sobretensión en la mayoría de casos no se reconocen de inmediato, sino se hacen notorios después de un tiempo prolongado de servicio.

---

## Marcas registradas

SIMATIC®, SIPART®, SIREC®, SITRANS® son marcas registradas por Siemens AG.

Los restantes nombres y designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de los propietarios.

# 1 Construcción

El transmisor de presión dispone de un sensor piezorresistivo montado a ras en su cara frontal y dotado de membrana de acero inoxidable.

El transmisor incluye una circuitería electrónica alojada, al igual que el sensor, en una caja de acero inoxidable. El cable de conexión incluye además una cuerda y un tubo de compensación de presión.

Una caperuza de protección permite proteger la membrana de medida de forma eficaz contra los efectos externos.

El sensor, la circuitería electrónica y el extremo del cable de conexión están alojados en una caja de reducidas dimensiones encapsulada de forma estanca.

El transmisor de medida dispone de compensación para un amplio rango de temperatura.

# 2 Campo de aplicación

El transmisor 7MF1570 se utiliza para la medición hidrostática de nivel de llenado, por ejemplo en el abastecimiento de agua, en instalaciones náuticas, en la industria de gas y de petróleo etc. El transmisor sirve para la medición de la presión hidrostática ( $p = \rho * g * h$ , con:  $\rho$  - densidad del líquido,  $g$  - aceleración por gravedad,  $h$  - altura de la columna de líquido).

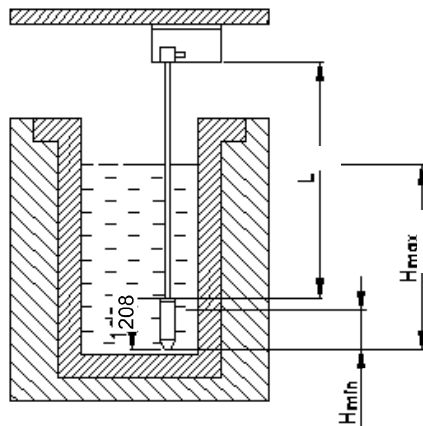


Figura 1 Transmisor 7MF1570, medición de nivel de llenado en recipientes abiertos

Se tienen que observar la resistencia química del sensor, de la caja, de la junta tórica y del cable de conexión frente a la sustancia a medir.

### 3 Funcionamiento

La presión del medio actúa sobre la membrana de acero inoxidable, la cual es desviada y transmite la presión al puente de piezorresistencias en el sensor de medición. Cada sensor está compensado para los cambios de temperatura y funciona en un amplio rango de temperatura.

La señal de tensión de salida del sensor es conducida a un sistema electrónico el cual la transforma en una corriente de salida en el intervalo de 4 hasta 20 mA. Sobre la membrana del sensor actúa la presión hidrostática, la cual es proporcional a la profundidad de inmersión. Esta presión se compara con la presión atmosférica, la cual a través del tubo de compensación en el cable de conexión actúa sobre el otro lado del sensor. El apantallado del cable está conectado a la caja.

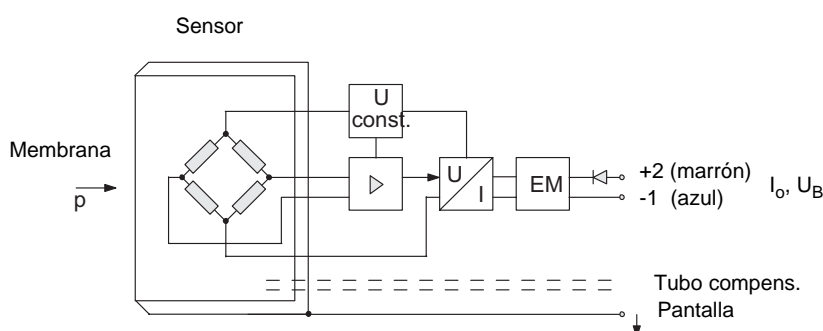


Figura 2 Transmisor 7MF1570, esquema de conexión

El transmisor es alimentado por una fuente de corriente continua de 10 hasta 36 V CC. Diodos de protección a la entrada protegen contra una polaridad invertida o contra una tensión demasiado alta. El transmisor cumple las directrices DIN EN 61 326 y NAMUR NE 21 referentes a la compatibilidad electromagnética (EMV).

### 4 Instalación

El transmisor 7MF1570 se monta en el cable colgando hacia abajo. En caso de medios en movimiento el transmisor se debe fijar para evitar errores de medición. Esto se puede realizar por medio de un tubo guía o un peso adicional en el transmisor (fuerza de tracción máx, en la cuerda del cable de conexión 300 N).

A nivel general, el cable se tiene que fijar a través del recipiente con la mordaza de fijación 7MF1570-8AB suministrada y el mismo cable se conecta con la caja de interconexión 7MF1570-8AA, igualmente adjunta. La caja de interconexión se tiene que montar en un lugar correspondiente a su modo de protección (IP66) en la proximidad del punto de medida.

Se debe observar que los agujeros de entrada en la caperuza protectora del transmisor no se ensucien, para así poder garantizar un perfecto funcionamiento.



#### NOTA

El medio no debe congelarse

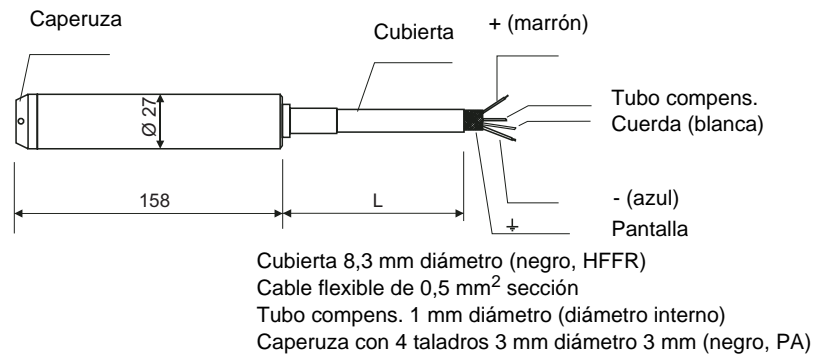


Figura 3 Transmisor 7MF1570, dimensiones

## 5 Líneas de conexión

El transmisor 7MF1570 para la medición del nivel de llenado (modo de protección IP68 según DIN EN 60 529) está conectado a la caja de interconexión 7MF1570-8AA (IP54). El cable del transmisor se conecta a los bornes 1(-), 2(+) y a tierra (Figura 3). La cuerda se sujeta en la pieza de fijación entre los dos tornillos. El tubo de compensación debe estar en contacto con la atmósfera dentro de la caja.

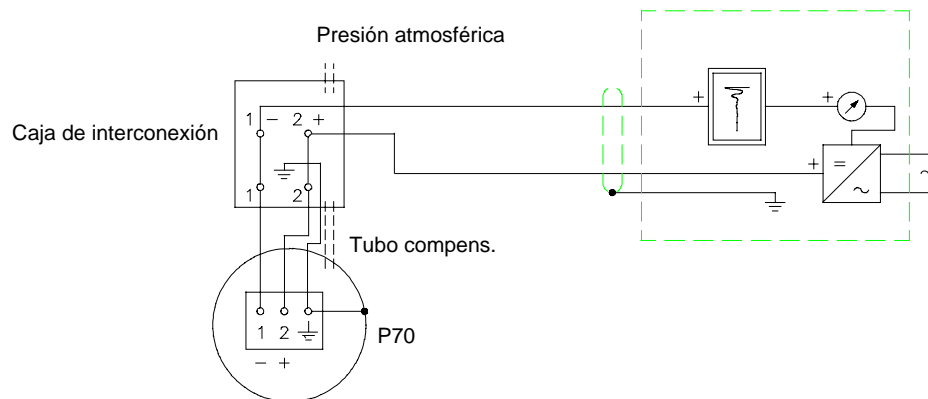


Figura 4 Transmisor 7MF1570, esquema de conexión

La tensión de alimentación del transmisor puede encontrarse en un intervalo de 10 hasta 36 V CC. El valor de resistencia para la carga máxima depende de la tensión  $U_B$ . Este se determina según la siguiente ecuación.

$$R_{\max} = \frac{U_B - 10 \text{ V}}{20 \text{ mA}} \text{ (kOhm)}$$

## 6 Calibrado

El transmisor fue calibrado de fábrica en la gama de medición y no puede recalibrarse.

## 7 Mantenimiento

Para el transmisor no es necesario ningún mantenimiento

En la utilización del aparato se debe observar lo siguiente:

- No debe excederse la presión máxima admisible  $p_{m\acute{a}x.}$  del transmisor.
- La temperatura del medio en contacto con el transmisor no debe exceder 80 °C
- Se debe evitar la formación de hielo a la entrada del proceso del transmisor, ya que esto puede deteriorar la membrana de medición.
- Evitar el ensuciamiento de la entrada de los sensores.
- Evitar la obstrucción del tubo de ventilación en el cable especial (influencia sobre la precisión de medición)

## 8 Datos de pedido

### Transmisor SITRANS P para presión, serie MPS (sonda de pozo)


Conexión a dos hilos

Nota: la caja de interconexión y la mordaza de fijación están incluidas en el volumen de suministro.

Rango de medida	Long. de cable L	
0 a 2 mH <sub>2</sub> O	10 m	C
0 a 4 mH <sub>2</sub> O	10 m	D
0 a 6 mH <sub>2</sub> O	25 m	E
0 a 10 mH <sub>2</sub> O	25 m	F
0 a 20 mH <sub>2</sub> O	25 m	G
0 a 6 ftH <sub>2</sub> O	32 ft	K
0 a 12 ftH <sub>2</sub> O	32 ft	L
0 a 18 ftH <sub>2</sub> O	82 ft	M
0 a 30 ftH <sub>2</sub> O	82 ft	N
0 a 60 ftH <sub>2</sub> O	82 ft	P
Rango de medición especial/longitud de cable especial <sup>1)</sup> (indicar el rango de medición y la longitud del cable en lenguaje claro)		X
<b>Protección contra explosión</b>		
• sin protección contra explosión		1
• con prot. contra explosión, modo de protección "Seguridad intrínseca" EEx ia IIC T4		2
<b>Accesorios (como repuesto)</b>		
<b>Caja de interconexión</b> para conectar el cable del transmisor		7MF1570-8AA
<b>Mordaza de suspensión</b> para amarrar el transmisor		7MF1570-8AB



7MF1570-1 A0



C  
D  
E  
F  
G  
K  
L  
M  
N  
P  
X

<sup>1)</sup> Son posibles rangos de medición entre 0 ... 1 mH<sub>2</sub>O (0 ... 3 ftH<sub>2</sub>O) y 0 ... 100 mH<sub>2</sub>O (0 ... 200 ftH<sub>2</sub>O) y longitudes de cable especial de hasta 200 m (600 ft). En las ejecuciones con protección contra explosiones (Ex) es posible una longitud de cable especial de máximo 50 m (150 ft).



## 9 Datos técnicos

<b>Entrada</b>	
Magnitud a medir	Presión
Rango de medida	Límite de sobrecarga
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 a 2 mH<sub>2</sub>O</li> <li>• 0 a 4 mH<sub>2</sub>O</li> <li>• 0 a 6 mH<sub>2</sub>O</li> <li>• 0 a 10 mH<sub>2</sub>O</li> <li>• 0 a 20 mH<sub>2</sub>O</li> </ul>	1,4 bar (20.3 psi) (= 14 mH <sub>2</sub> O/42 ftH <sub>2</sub> O) 1,4 bar (20.3 psi) (= 14 mH <sub>2</sub> O/42 ftH <sub>2</sub> O) 3,0 bar (43.5 psi) (= 30 mH <sub>2</sub> O/90 ftH <sub>2</sub> O) 3,0 bar (43.5 psi) (= 30 mH <sub>2</sub> O/90 ftH <sub>2</sub> O) 6,0 bar (87.0 psi) (= 60 mH <sub>2</sub> O/180 ftH <sub>2</sub> O)
<b>Salida</b>	
Señal de salida	4 a 20 mA
<b>Precisión de medida</b>	
Error de medida (inclusive no linealidad, histéresis y repetibilidad, a 25 °C (77 °F))	0,2 % del valor final del rango
Efecto de la temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cero y alcance</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- entre 1 y 6 mH<sub>2</sub>O (entre 3 y 18 ftH<sub>2</sub>O)</li> <li>- ≥ 6 mH<sub>2</sub>O (≥ 18 ftH<sub>2</sub>O)</li> </ul>	0,45 %/10 K (0,45 %/18 °F) del valor final del rango 0,3 %/10 K (0,3 %/18 °F) del valor final del rango
Estabilidad a largo plazo	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cero y alcance</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- entre 1 y 6 mH<sub>2</sub>O (entre 3 y 18 ftH<sub>2</sub>O)</li> <li>- ≥ 6 mH<sub>2</sub>O (≥ 18 ftH<sub>2</sub>O)</li> </ul>	0,25 % del valor final del rango/año 0,2 % del valor final del rango/año
Efecto de las vibraciones (10 a 500 Hz en cada sentido de los ejes)	0,05 %/g del valor final del rango
Efecto de la alimentación auxiliar	0,01 %/V del valor final del rango
<b>Condiciones de aplicación</b>	
Condiciones ambientales	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura de trabajo</li> <li>• Temperatura de almacenamiento</li> </ul>	-10 a +80 °C (+14 a +176 °F) -40 a +100 °C (-40 a +212 °F)
Grado de protección según DIN EN 60 529	IP68
Compatibilidad electromagnética	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunidad</li> </ul>	según DIN EN 61 326, NAMUR NE 21
<b>Construcción mecánica</b>	
Peso	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmisor</li> <li>• Cable</li> </ul>	0,4 kg (0.88 lb) 0,08 kg/m (0.054 lb/ft)
Conexión eléctrica	Cable con 2 conductores con patalla y tubo de compensaciones, cuerda (máx. 300 N (67.7 lbf))
Material	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor</li> <li>• Caja</li> <li>• Junta tórica</li> <li>• Cable de conexión</li> </ul>	Acero inox., N° de mat. 1.4571/316Ti Acero inox., N° de mat. 1.4571/316Ti Viton Cubierta de PE/HFFR (no halógeno)
<b>Alimentación auxiliar</b>	
Tensión en bornes del transmisor $U_B$	DC 10 a 36 V
Protección contra inversión de polaridad	sí
Protección contra sobretensión	sí
Carga	$R_B = (U_B - 10 V) / 0,02 A$ en $\Omega$
<b>Certificados y aprobaciones</b>	
El aparato no está sujeto a la directiva sobre equipos a presión 97/23/EC	
Protección contra explosión	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versión con seguridad intrínseca</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguridad intrínseca "I"</li> <li>- Identificación</li> <li>- Temp. ambiente adm.</li> <li>- Conexión a circuitos con seguridad intrínseca certificada con valores máximos::</li> <li>- Inductividad interna efectiva y capacidad en función de la longitud del cable de conexión.</li> </ul>	TÜV 03 ATEX 2004X II 1G EEx ia IIC Tv -10 bis +80 °C (14 bis 176 °F) $U_i = 30 V, I_i = 100 mA, P_i = 750 mW$ $L_i = 165 \mu H + 1,5 \mu H/m, C_i = 38,3 nF + 0,25 nF/m$

## 10 Opciones / Repuestos

### 10.1 Caja de interconexión 7MF1570-8AA

<b>Campo de aplicación</b>	para conectar el cable del transmisor
<b>Construcción mecánica</b>	
Peso	0,2 kg (0.44 lb)
Conexión eléctrica	2 x 3 veces (28 a 18 AWG)
Entrada de cable	2 x Pg 13,5
Material de la caja	Policarbonato
Tubo de compensación para presión atmosférica	
Tornillo para cuerda de suspensión	
<b>Condiciones de aplicación</b>	
Grado de prot. según DIN EN 60 529	IP66

- (1) Taladro de fijación
- (2) Respiradero


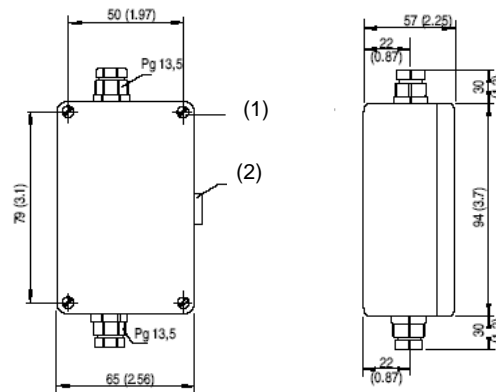


Figura 5 Caja de interconexión, dimensiones en mm (inch)

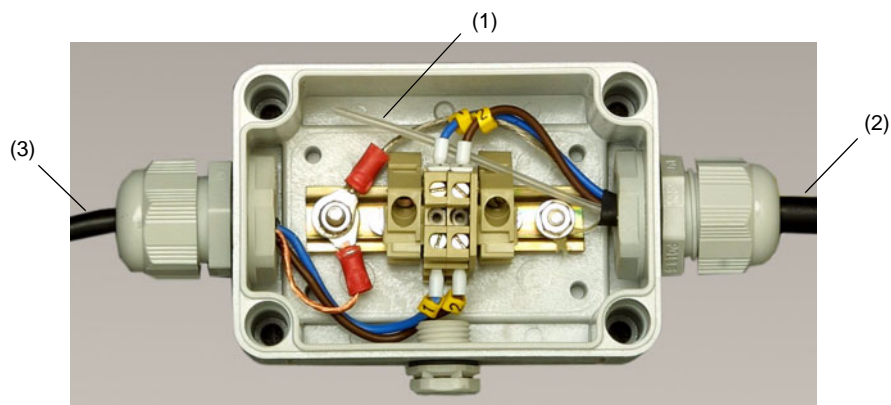

- (1) Tubo de purga de aire
- (2) Hacia el transmisor 7MF1570
- (3) Hacia el procesamiento de valores medidos

Figura 6 Caja de interconexión, abierto

## 10.2 Mordaza de fijación 7MF1570-8AB

<b>Campo de aplicación</b>	para fijar el transmisor
<b>Construcción mecánica</b>	
Peso	0,16 kg (0.35 lb)
Material	Acero cincado, poliamida

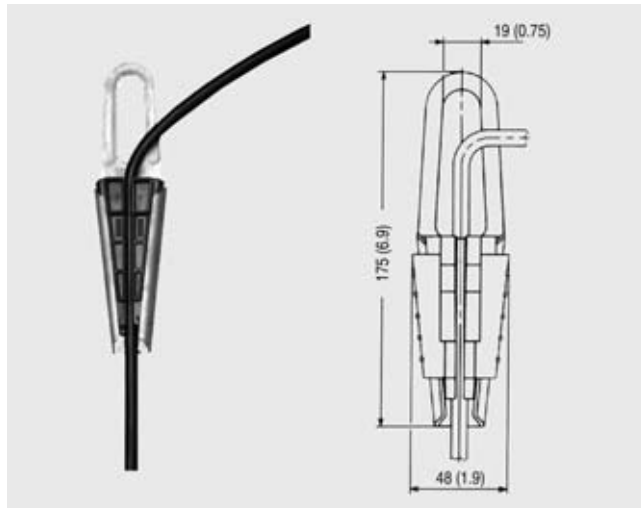


Figura 7 Mordaza de fijación, dimensiones en mm (inch)

### 10.3 Diseño del punto de medida



Figura 8 Diseño del punto de medida, en principio

# Indice

<b>1</b>	<b>Struttura</b> .....	<b>55</b>
<b>2</b>	<b>Campo d'impiego</b> .....	<b>55</b>
<b>3</b>	<b>Funzionamento</b> .....	<b>56</b>
<b>4</b>	<b>Installazione</b> .....	<b>56</b>
<b>5</b>	<b>Cavi di collegamento</b> .....	<b>57</b>
<b>6</b>	<b>Calibrazione</b> .....	<b>58</b>
<b>7</b>	<b>Manutenzione</b> .....	<b>58</b>
<b>8</b>	<b>Dati di ordinazione</b> .....	<b>58</b>
<b>9</b>	<b>Dati tecnici</b> .....	<b>59</b>
<b>10</b>	<b>Opzioni /Parti di ricambio</b> .....	<b>60</b>
10.1	Cassetta di collegamento .....	60
10.2	Staffa di fissaggio .....	61
10.3	Disegno di punto di misura .....	62
	<b>Certificati e omologazioni</b> .....	<b>63</b>

## Avvertenze tecniche di sicurezza

Il presente istruzioni contiene avvertenze tecniche relative alla sicurezza delle persone e alla prevenzione dei danni materiali che vanno assolutamente osservate. Le avvertenze sono contrassegnate da un triangolo e, a seconda del grado di pericolo, rappresentate nel modo seguente:



---

### PERICOLO

significa che la mancata osservanza delle misure precauzionali **causa** la morte, seri infortuni e/o notevoli danni materiali

---



---

### AVVERTENZA

significa che la mancata osservanza delle misure precauzionali **può causare** la morte, seri infortuni e/o notevoli danni materiali.

---



---

### PRUDENZA

con un triangolo significa che la mancata osservanza delle misure precauzionali può causare leggeri infortuni.

---

---

### PRUDENZA

senza triangolo significa che la mancata osservanza delle misure precauzionali può causare danni materiali.

---

---

### ATTENZIONE

significa che se non vengono osservate le indicazioni può essere provocato un risultato o uno stato non desiderato.

---



---

### AVVISO

significa che rispettando le indicazioni è possibile ottenere risultati migliori.

---

#### Copyright © Siemens AG 2001 All rights reserved

La duplicazione e la cessione della presente documentazione sono vietate, come pure l'uso improprio del suo contenuto, se non dietro autorizzazione scritta. Le trasgressioni sono passibili di risarcimento danni. Tutti i diritti sono riservati, in particolare quelli relativi ai brevetti e ai marchi registrati.

Siemens AG  
Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik  
Geschäftsgebiet Process Instrumentation  
D-76181 Karlsruhe

#### Esclusione di responsabilità

Abbiamo controllato che il contenuto della presente documentazione corrisponda all'hardware e al software descritti. Non potendo comunque escludere eventuali differenze, non garantiamo una concordanza totale. Il contenuto della presente documentazione viene tuttavia verificato regolarmente, e le correzioni o modifiche eventualmente necessarie sono contenute nelle edizioni successive. Saremo lieti di ricevere qualunque tipo di proposta di miglioramento.

© Siemens AG 2001  
Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche

## Indicazioni generali



---

### AVVISO

L'istruzioni, per motivi di intelligibilità, non contiene tutte le informazioni di dettaglio su tutti i tipi del prodotto e non è in grado di tenere in considerazione ogni possibile caso concernente la posa, l'esercizio o la riparazione del prodotto.

Se desiderate ottenere ulteriori informazioni o in caso di particolari problemi non sufficientemente trattati nelle istruzioni potete ottenere le informazioni desiderate rivolgendovi alla filiale Siemens locale o al seguente indirizzo:

Facciamo osservare inoltre che il contenuto delle istruzioni non è parte di un precedente o attuale accordo, di una promessa o di un rapporto legale, nè esso li modifica. Tutti gli impegni della Siemens derivano dal relativo contratto di acquisto, che contiene anche l'unica ed unicamente valida regolamentazione della garanzia. Queste disposizioni contrattuali di garanzia non vengono nè estese, nè limitate dal contenuto delle presenti istruzioni.

Il contenuto rispecchia lo stato tecnico al momento della stampa. Ci riserviamo il diritto di applicare modifiche tecniche allo scopo di migliorare il prodotto.

---



---

### AVVERTENZA

Gli apparecchi di tipo a "sicurezza intrinseca" perdono la propria omologazione non appena vengono fatti funzionare in circuiti elettrici che non soddisfano i requisiti stabiliti nel certificato di collaudo del proprio paese.

L'apparecchio può essere fatto funzionare sia con alta pressione che con fluidi aggressivi. Per tale motivo, in caso di uso improprio dell'apparecchio, non è possibile escludere la possibilità di pesanti infortuni e/o notevoli danni materiali.

L'uso regolare e sicuro del presente apparecchio presuppone un trasporto corretto, uno stoccaggio appropriato, una posa ed un montaggio qualificati cosiccome il giusto uso e l'appropriata manutenzione.

L'apparecchio può essere utilizzato esclusivamente per gli scopi prescritti nelle presenti istruzioni d'uso.

---

## Esclusione di responsabilità

Per qualsiasi modifica all'apparecchio, se non specificata esplicitamente nelle istruzioni, risponde l'utilizzatore.

## Personale qualificato

sono persone che hanno confidenza con la posa, il montaggio e la messa in servizio del prodotto e che dispongono delle necessarie qualifiche per l'attività svolta, come p. es.:

- Addestramento e istruzione o autorizzazione ad usare e a mantenere apparecchi/sistemi conformemente agli standard della tecnica di sicurezza per circuiti elettrici, alte pressioni e fluidi sia aggressivi che pericolosi.
- In caso di apparecchi con protezione antideflagrante: Addestramento e istruzione o autorizzazione all'esecuzione di interventi su circuiti elettrici per impianti a rischio di deflagrazione.
- Addestramento o istruzione conformemente agli standard della tecnica di sicurezza riguardo alla cura e all'uso di idonei equipaggiamenti di sicurezza.

---

## PRUDENZA

I gruppi costruttivi che possono caricarsi elettrostaticamente possono essere distrutti da tensioni notevolmente minori della soglia di percettibilità umana. Queste tensioni vengono a formarsi se venite a contatto con un componente o con dei contatti elettrici di un componente senza che vi siate dapprima scaricati elettrostaticamente. Il danno che può essere provocato su di un componente a causa di una sovratensione spesso non può essere subito riconosciuto ma si rende visibile solamente dopo un lungo periodo di esercizio.

---

## Marchio di prodotto

SIMATIC®, SIPART®, SIREC®, SITRANS® sono marchi di prodotto della Siemens AG.

Le altre sigle di questo istruzioni possono essere marchi, il cui utilizzo da parte di terzi per i loro scopi può violare i diritti dei proprietari.



# 1 Struttura

Sul lato frontale, il trasmettitore di pressione è provvisto di un sensore piezoresistivo con diaframma di misurazione in acciaio inox.

Il trasmettitore dispone di un circuito elettrico integrato nella custodia in acciaio inox insieme al sensore. Nel cavo di collegamento sono alloggiati un cavo portante e un tubo di sfiato.

Un cappuccio di protezione protegge efficacemente il diaframma di misurazione dagli influssi esterni.

Il sensore, il circuito elettrico e il cavo di collegamento sono alloggiati in una custodia ermetica dalle dimensioni compatte.

Il trasmettitore di pressione è dotato di una compensazione termica per ampie oscillazioni di temperatura.

# 2 Campo d'impiego

Il trasmettitore di pressione 7MF1570 viene utilizzato per la misurazione del livello idrostatico di fluidi, p. es. in sistemi di approvvigionamento dell'acqua, nelle installazioni navali, nell'industria petrolifera e del gas ecc. Il trasmettitore serve alla misurazione della pressione idrostatica ( $p = \rho * g * h$ , con:  $\rho$  - densità del liquido,  $g$  - costante di gravitazione,  $h$  - altezza della colonna di fluido).

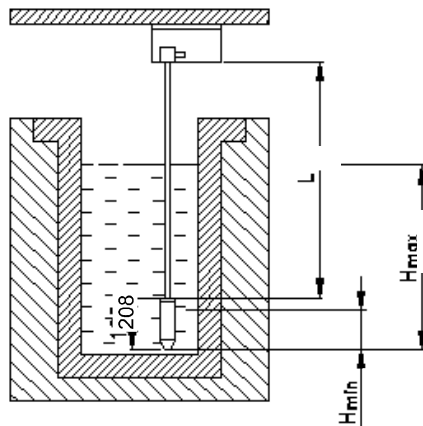


Figura 1 Trasmettitore 7MF1570, misurazione del livello in recipienti aperti

Tenere conto della resistenza chimica del sensore, della custodia, dell'O-ring e del cavo di collegamento alla sostanza da misurare.

### 3 Funzionamento

La pressione del fluido agisce sulla membrana in acciaio inossidabile che viene dislocata e che trasmette dunque la pressione al ponte a piezoresistenze nel sensore di misurazione. Ogni sensore è compensato per eventuali variazioni della temperatura e funziona in un ampio campo di temperatura.

Il segnale di tensione di uscita del sensore viene trasmesso ad un dispositivo elettronico che lo trasforma in una corrente di uscita 4–20 mA. Sulla membrana del sensore agisce la pressione idrostatico, che è proporzionale alla profondità di immersione. Questa pressione viene comparata alla pressione atmosferica che agisce sull'altro lato del sensore attraverso il tubo di sfiato situato nel cavo di collegamento. La schermatura del cavo è collegata all'alloggiamento.

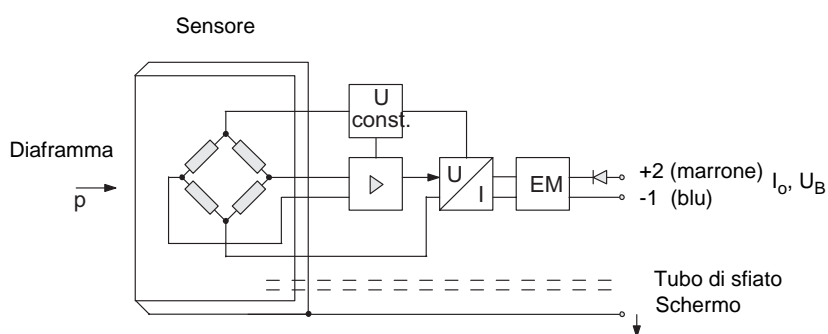


Figura 2 Trasmettitore 7MF1570, schema di collegamento

Il trasduttore di pressione viene alimentato da una fonte di corrente continua 10–36 V DC. I diodi di protezione all'entrata proteggono da inversione di polarità o da alta tensione. Il trasmettitore soddisfa le direttive DIN EN 61 326 e NAMUR NE 21 relative alla compatibilità elettromagnetica.

### 4 Installazione

Il trasmettitore 7MF1570 viene montato appendendolo ad un cavo a testa in giù. In caso di fluidi in movimento il trasmettitore deve essere fissato saldamente, al fine di evitare errori di misurazione. Ciò può avvenire mediante un tubo di conduzione o un peso supplementare applicato al trasmettitore (forza di trazione massima al cavo portante del cavo di collegamento 300 N).

In linea di massima, il cavo deve essere fissato con la staffa di fissaggio 7MF1570-8AB fornita in dotazione al di sopra della custodia e deve inoltre essere collegato con la cassetta di collegamento 7MF1570-8AA, anch'essa fornita in dotazione. La cassetta di collegamento deve essere montata in prossimità del punto di misura in un luogo idoneo al suo grado di protezione (IP66).

Bisogna fare attenzione che le aperture di ingresso sulla cappa di protezione del trasmettitore non si sporchino al fine di permetterne il regolare funzionamento.



#### NOTA

Il fluido non deve congelare.

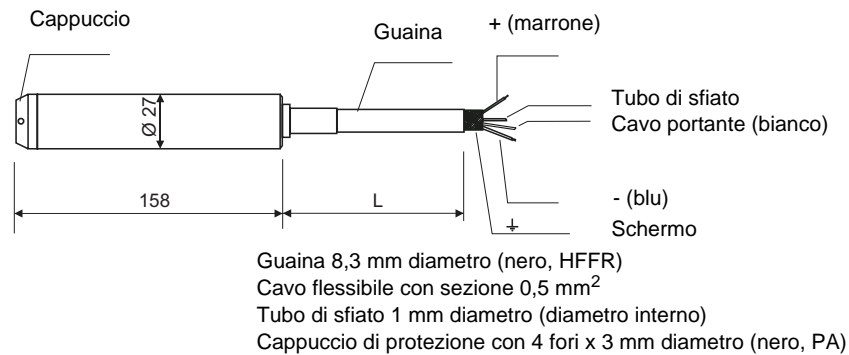


Figura 3 Trasmittitore 7MF1570, dimensioni

## 5 Cavi di collegamento

Il trasmettitore 7MF1570 per la misurazione di livello (grado di protezione IP68 secondo DIN EN 60 529) è collegato alla cassetta di collegamento 7MF1570-8AA (IP54). Il cavo del trasmettitore viene collegato ai morsetti 1(-), 2(+) e alla terra (figura 3). Il cavo portante viene inserito nell'elemento di fissaggio fra le due viti. Il tubo di sfiato deve essere collegato all'atmosfera contenuta all'interno della cassetta.

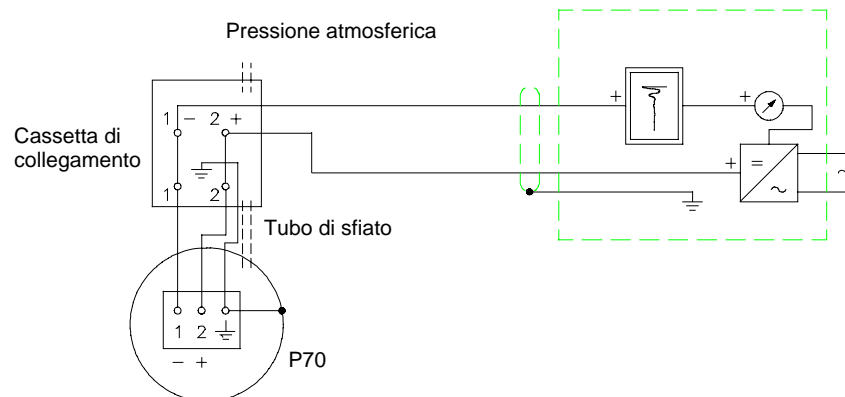


Figura 4 Trasmittitore 7MF1570, schemati collegamento

La tensione di alimentazione del trasmettitore deve essere compresa fra 10 e 36 V DC. Il valore di resistenza per il carico maggiore dipende dalla tensione  $U_B$ . Esso viene determinato mediante la seguente equazione:

$$R_{\max} = \frac{U_B - 10 \text{ V}}{20 \text{ mA}} \text{ (kOhm)}$$

## 6 Calibrazione

Il trasmettitore è stato calibrato sul campo di misurazione presso lo stabilimento di produzione e non può essere ricalibrato.

## 7 Manutenzione

Il trasmettitore non ha bisogno di manutenzione.

Durante l'uso dell'apparecchio bisogna osservare quanto segue:

- La pressione massima ammessa  $p_{max}$  del trasmettitore non deve essere superata.
- La temperatura del fluido in contatto con il trasmettitore non deve superare 80 °C.
- Evitare la formazione di ghiaccio all'entrata di processo del trasmettitore in quanto così facendo la membrana di misurazione potrebbe venire danneggiata.
- Evitare che l'entrata del sensore si sporchi.
- Evitare ogni impedimento del tubo di sfiato all'interno del cavo (in quanto influirebbe sulla precisione di misurazione).

## 8 Dati di ordinazione

### Trasmettitore di pressione SITRANS P serie MPS (sonda a immersione per pozzi)

Tecnica de due conduttori

Nota: La cassetta di collegamento e la staffa di fissaggio sono comprese nella fornitura.

#### Campo di misura      Lungh. cavo L

0 a	2 mH <sub>2</sub> O	10 m
0 a	4 mH <sub>2</sub> O	10 m
0 a	6 mH <sub>2</sub> O	25 m
0 a	10 mH <sub>2</sub> O	25 m
0 a	20 mH <sub>2</sub> O	25 m
0 a	6 ftH <sub>2</sub> O	32 ft
0 a	12 ftH <sub>2</sub> O	32 ft
0 a	18 ftH <sub>2</sub> O	82 ft
0 a	30 ftH <sub>2</sub> O	82 ft
0 a	60 ftH <sub>2</sub> O	82 ft

Campo di misura speciale/lunghezza cavo speciale <sup>1)</sup> (Indicare il campo di misura e la lunghezza cavo con testo chiaro)

7MF1570-1 A0

C  
D  
E  
F  
G  
K  
L  
M  
N  
P  
X

#### Protezione da esplosione

- |   |   |
|---|---|
| • senza protezione da esplosione  | 1 |
| • con protezione da esplosione, variante a "sicurezza intrinseca" EEx ia IIC T4 | 2 |

#### Accessori (come parti di ricambio)

**Cassetta di collegamento**      7MF1570-8AA  
per l'allacciamento del cavo del trasmettitore di pressione

**Staffa di fissaggio**      7MF1570-8AB  
per il fissaggio del trasmettitore di pressione

<sup>1)</sup> Sono possibili campi di misura tra 0 ... 1 mH<sub>2</sub>O (0 ... 3 ftH<sub>2</sub>O) e 0 ... 100 mH<sub>2</sub>O (0 ... 200 ftH<sub>2</sub>O) e lunghezze cavo speciali fino a 200 m (600ft). Per le vecchie versioni è possibile una lunghezza max. cavo speciale di 50 m (150 ft)

## 9 Dati tecnici

<b>Ingresso</b>	
Grandezza misurata	Pression
Campo di misura	Limite di sovraccarico
• 0 a 2 mH <sub>2</sub> O	1,4 bar (20.3 psi) (= 14 mH <sub>2</sub> O/42 ftH <sub>2</sub> O)
• 0 a 4 mH <sub>2</sub> O	1,4 bar (20.3 psi) (= 14 mH <sub>2</sub> O/42 ftH <sub>2</sub> O)
• 0 a 6 mH <sub>2</sub> O	3,0 bar (43.5 psi) (= 30 mH <sub>2</sub> O/90 ftH <sub>2</sub> O)
• 0 a 10 mH <sub>2</sub> O	3,0 bar (43.5 psi) (= 30 mH <sub>2</sub> O/90 ftH <sub>2</sub> O)
• 0 a 20 mH <sub>2</sub> O	6,0 bar (87.0 psi) (= 60 mH <sub>2</sub> O/180 ftH <sub>2</sub> O)
<b>Uscita</b>	
Segnale di uscita	4 a 20 mA
<b>Precisione di misurazione</b>	
Deviazione della misurazione (incl. caratteristica non lineare, isteresi e ripetibilità, a 25 °C (77 °F))	0,2 % del valore limite del campo di misura
Influsso della temperatura esterna	
• Zero e fine scala (span)	
- compresi tra 1 e 6 mH <sub>2</sub> O (compresi tra 3 e 18 ftH <sub>2</sub> O)	0,45 %/10 K (0,45 %/18 °F) del valore limite del campo di misura
- ≥ 6 mH <sub>2</sub> O (≥ 18 ftH <sub>2</sub> O)	0,3 %/10 K (0,3 %/18 °F) del valore limite del campo di misura
Stabilità a lungo termine	
• Zero e fine scala (span)	
- compresi tra 1 e 6 mH <sub>2</sub> O (compresi tra 3 e 18 ftH <sub>2</sub> O)	0,25 % del valore limite del campo di misura/anno
- ≥ 6 mH <sub>2</sub> O (≥ 18 ftH <sub>2</sub> O)	0,2 % del valore limite del campo di misura/anno
Vibrazioni (10 a 500 Hz in ogni direzione degli assi)	0,05 %/g del valore limite del campo di misura
Influsso dell'alimentazione esterna	0,01 %/V del valore limite del campo di misura
<b>Condizioni di impiego</b>	
Condizioni ambientali	
• Temperatura di esercizio	-10 a +80 °C (+14 a +176 °F)
• Temperatur di magazzino	-40 a +100 °C (-40 a +212 °F)
Grado di protezione sec. DIN EN 60 529	IP68
Compatibilità elettromagnetica	
• Resistenza ai disturbi	sec. DIN EN 61 326, NAMUR NE 21
<b>Struttura</b>	
Peso	0,4 kg (0.88 lb)
• Trasmettitore	0,08 kg/m (0.054 lb/ft)
• Cavo	
Collegamento elettrico	Cavo con due conduttori con schermo e tubo di sfiato, cavo, portante (max. 300 N (67.7 lbf))
Materiale	
• Sensore	Acciaio inox, n. mat. 1.4571/316Ti
• Custodia	Acciaio inox, n. mat. 1.4571/316Ti
• O-Ring	Viton
• Cavo di collegamento	Guaina PE/HFFR (non alogeno)
<b>Alimentazione esterna</b>	
Tensione dei morsetti sul trasmettitore $U_B$	DC 10 a 36 V
Protezione dall'inversione dei poli	sì
Protezione dalla sovratensione	sì
Carico	$R_B = (U_B - 10 \text{ V}) / 0,02 \text{ A in } \Omega$
<b>Certificati e omologazioni</b>	
L'apparecchio non è soggetto alle norme per i trasmettitori di pressione 97/23/EC	
Protezione da esplosione	
• Protezione antideflagrante	
- Sicurezza intrinseca "i"	TÜV 03 ATEX 2004X
- Contrassegno	II 1G EEx ia IIC Tv
- Temperatura ambiente ammessa	-10 a +80 °C (14 a 176 °F)
- Collegamento su circuiti a sicurezza intrinseca certificati con i valori massimi:	$U_i = 30 \text{ V}, I_i = 100 \text{ mA}, P_i = 750 \text{ mW}$
- Induttività interna attiva e capacità interna attiva secondo la lunghezza del cavo di collegamento	$L_i = 165 \mu\text{H} + 1,5 \mu\text{H/m}, C_i = 38,3 \text{ nF} + 0,25 \text{ nF/m}$

## 10 Opzioni / Parti di ricambio

### 10.1 Cassetta di collegamento 7MF1570-8AA

<b>Campo d'impiego</b>	collegamento del cavo del trasmettitore di pressione
<b>Struttura</b>	
Peso	0,2 kg (0.44 lb)
Collegamento elettrico	2 x 3 (28 a 18 AWG)
Ingresso cavi	2 x Pg 13,5
Materiale della custodia	policarbonato
Tubo di sfiato per la pressione atmosferica	
Vite del cavo portante	
<b>Condizioni di impiego</b>	
Grado di protezione sec. DIN EN 60 529	IP66

- (1) Foro di fissaggio
- (2) Apertura di sfiato


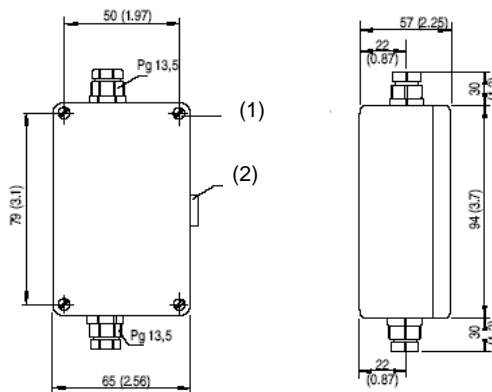


Figura 5 Cassetta di collegamento 7MF1570-8AA, dimensioni (inch)

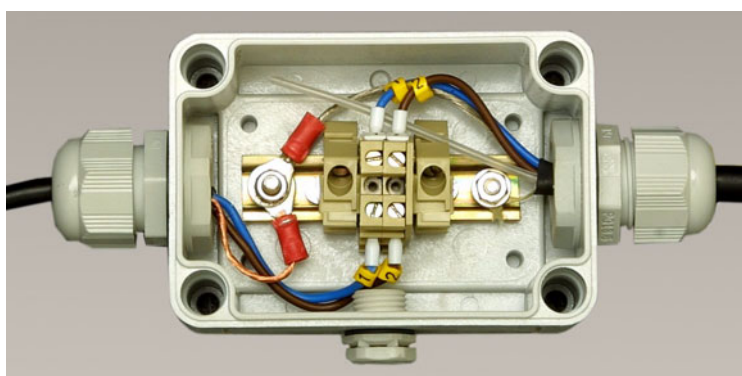

- (1) Tubo di sfiato
- (2) Al trasmettitore di pression 7MF1570
- (3) All\_elaborazione del valore misurato

Figura 6 Staffa di fissaggio 7MF1570-8AA, aperta

## 10.2 Staffa di fissaggio 7MF1570-8AB

<b>Campo d'impiego</b>	fissaggio del trasmettitore di pressione
<b>Struttura</b>	
Peso	0,16 kg (0.35 lb)
Materiale	acciaio zincato, poliammide

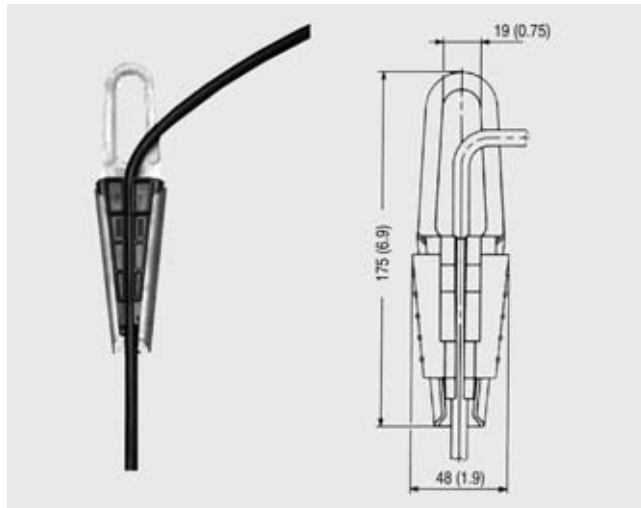


Figura 7 Staffa di fissaggio 7MF1570-8AB, dimensioni in mm (inch)

### 10.3 Disegno del punto di misura



Figura 8 Disegno del punto di misura



**Zertifikate und Zulassungen/Certificates and approvals/  
Certificats et homologations/Certificados y aprobaciones/  
Certificati e omologazioni**

(in German)

**SIEMENS**

**EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Nr. 7MF1570-03/040

Hersteller: **Siemens d.d.  
Automatisierungs-, Meß- und Regeltechnik**

Anschrift: **Heinzelova 70a  
10000 Zagreb  
Kroatien**

Produktbezeichnung: **Druckmeßumformer SITRANS P Serie MPS  
7MF 1570 – 1xA0x**


Die Prüfung des bezeichneten Produkts zeigt die Übereinstimmung mit folgenden harmonisierten Europäischen Normen:

Referenznummer	Ausgabedatum
<b>EN 61326</b>	<b>1998</b>
<b>NAMUR NE 21</b>	<b>1998</b>


also das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften Europäischer Richtlinien für Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG.

**Anbringung der CE- Kennzeichnung: 06/2001**

Siemens d.d. Zagreb, den 28.02.2003

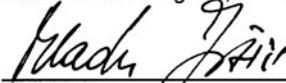  
M. Ježić (Qualitätsdienst P0.2)



  
Lj. Cvitaš (Produktionsleiter)



(1) **EG-Baumusterprüfbescheinigung**

- (2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen - **Richtlinie 94/9/EG**
- (3) EG Baumusterprüfbescheinigungsnummer



**TÜV 03 ATEX 2004 X**

- (4) Gerät: Explosionsgeschützter Messumformer für Druck Sitrans P, Serie MPS  
Typ 7MF 1570-1\*A02
- (5) Hersteller: Siemens d.d.
- (6) Anschrift: Heinzelova 70a  
HR - 10000 Zagreb
- (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- (8) Die TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG, TÜV CERT-Zertifizierungsstelle, bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0032 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1994 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie.
- Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht Nr. 03 YEX 550272 vom 16.01.2003 festgelegt.
- (9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit
- EN 50 014:1997                      EN 50 020:1994                      EN 50 284:1999**
- (10) Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.
- (11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.
- (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten:

II 1 G EEx ia IIC T4

TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG  
TÜV CERT-Zertifizierungsstelle  
Am TÜV 1  
D-30519 Hannover  
Tel.: 0511 986-1470  
Fax: 0511 986-2555

Der Leiter



Hannover, 16.01.2003

TÜV CERT A4 07.01 10.000 L6

Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.  
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG



(13) **ANLAGE**

(14) **EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. TÜV 03 ATEX 2004 X**

(15) Beschreibung des Gerätes

Der Druckmessumformer Sitrans P, Serie MPS, Typ 7MF 1570-1\*A02 in 2-Leiter-Technik dient der Füllstandsmessung von Flüssigkeiten. Der hydrostatischen Druck einer Flüssigkeitssäule wird durch eine Druckmesszelle mit Edelstahlmembran aufgenommen und in der nachgeschalteten Elektronik in ein 4..20 mA - Ausgangssignal umgewandelt. Die Messzelle und die Elektronik sind in einem Edelstahlgehäuse eingebaut und vergossen. Der elektrische Anschluss erfolgt durch ein eingegossenes Anschlusskabel, das auch ein Trageil sowie ein Entlüftungsrohr enthält.

Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt -10°C bis +80°C.

#### Elektrische Daten

Ein-/ Ausgangsstromkreis  
(Anschluss 2/braun (+), 1/blau (-))

in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigensicheren Stromkreis.  
Höchstwerte:

$U_i = 30 \text{ V}$   
 $I_i = 100 \text{ mA}$   
 $P_i = 0,75 \text{ W}$

Die wirksame innere Induktivität und innere Kapazität berechnet sich abhängig von der Länge des Anschlusskabels zu

$L_i = 165 \mu\text{H} + 1,5 \mu\text{H/m}$   
 $C_i = 38,3 \text{ nF} + 0,25 \text{ nF/m}$

(16) Die Prüfungsunterlagen sind im Prüfbericht Nr. 03 YEX 550272 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingung

Für Anwendungen als Kategorie-1-Betriebsmittel darf die Umgebungstemperatur maximal 60 °C betragen.

Für Anwendungen als Kategorie-1-Betriebsmittel der Gruppe IIC sind gefährliche elektrostatische Aufladungen an der Oberfläche der Schutzkappe zu vermeiden.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusätzlichen





Siemens AG  
Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik  
Geschäftsgebiet Prozessinstrumentierung und -analytik  
D-76181 Karlsruhe

E Siemens AG 2001  
Subject to change without prior notice

---

Siemens Aktiengesellschaft

A5E00136035-03  
Printed in Croatia  
AG 0404 66 D-EN-F-Sp-I

